

# PCadCam2000 取扱説明書

## 1. 概要

板物、角物あるいは成形素材部品をマシニングセンター加工するための PCadCam2000 システムの使用方法について 説明します。

このシステムを動作させるためには、AutoCAD2000、あるいはそれ以降の AutoCAD ソフトウェアを用いる必要があります。AutoCAD の機能も一部利用するようになっていきますので、AutoCAD で使用可能な多くのメニューを使うことができます。また、ユーザーはこのシステムが独自に用意した特殊なアイコンをクリックして、CAD 及び CAM の作業を行います。 図 1 は、PCadCam2000 を立ち上げたときの CRT 画面です。

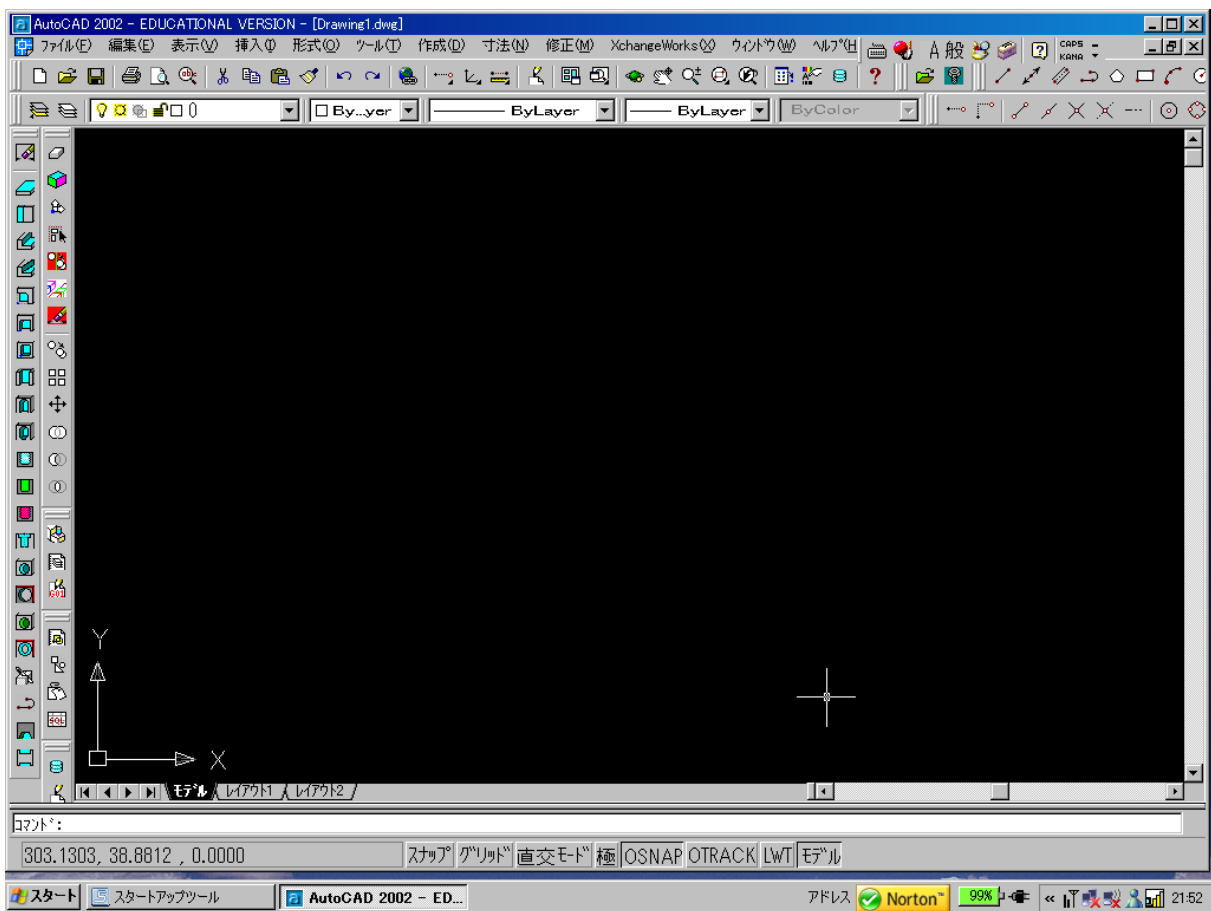


図1 PCadCam2000 立ち上げ画面

## 2. アイコンとツールバー、及び CAD/CAM 機能の説明

画面の左側に縦に並んでいるアイコンの一つ一つが、マシニングセンターで加工できる形状の種類を表しています。これを加工特徴 (Machining Feature) と言い、図 2 に示すような種類が用意されています。アイコンを複数並べたグループをツールバーと言います。PCadCam2000 システムが独自に用意しているツールバーは、上記の加工特徴を並べたツールバーの他に次のものがあります。

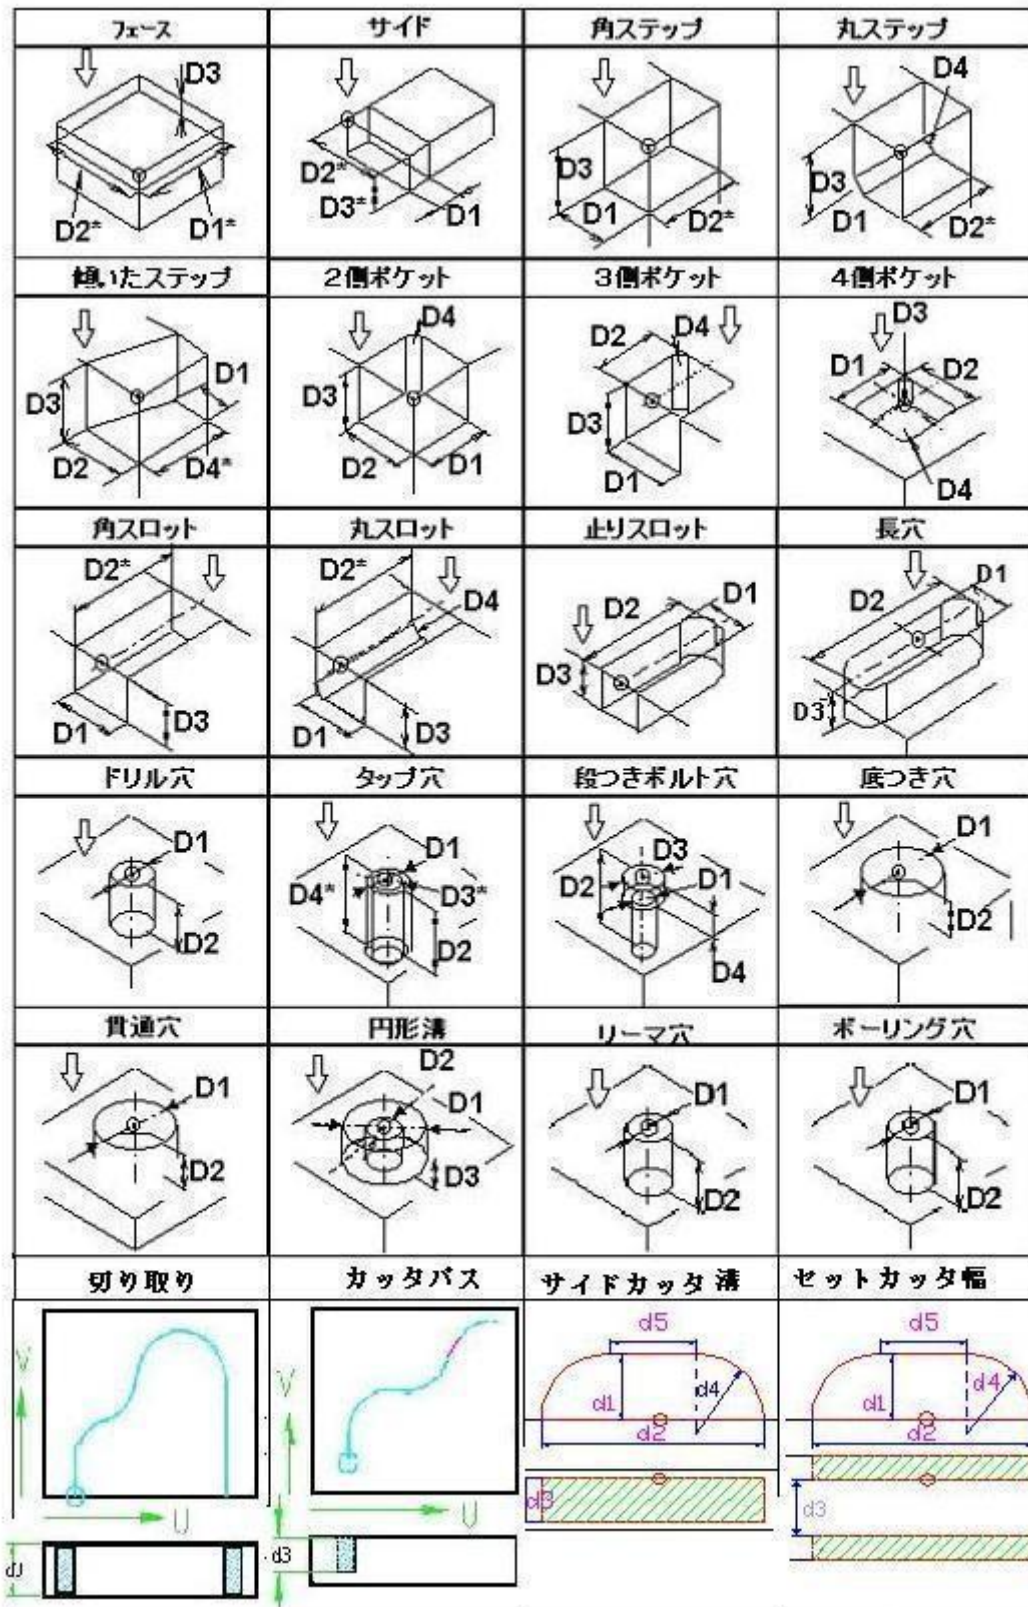


図2 加工特徴一覧表 矢印は主軸の方向、小円は各形状の参照点

図 1 で、画面の左から 2 列目に上から順に

- ・ CAD ツールバー            部品を設計する操作に必要なアイコンが 10 個並んでいます。
- ・ 形状認識ツールバー        他の CAD システムで作成された部品の設計図（2 次元図面）を dwg または dxf ファイルを介して読み込み、自動的に形状認識（FR、Feature Recognition）入力するための操作のアイコンが 4 つ並んでいます。
- ・ データベースツールバー    データベース操作のアイコンが二つ並んでいます。
- ・ CAM ツールバー            CAM 操作を行うために 3 つのアイコンが並んでいます。

AutoCAD システムが用意している機能の中で、スナップ機能はしばしば役に立つので、スナップツールバーは画面に出しておきます（図 1 右上側）。また、画面の最上部に文字で示されているのは、AutoCAD システムで利用できるメニューです。

CAD システムによる部品設計を行うには、ユーザは次の手順で作業を行います。

- （1） 工作物設計アイコン（CAD ツールバーの先頭にあります）をクリックして、画面に表示されるダイアログボックス中に直方体の素材寸法、製品寸法、材質、および六つの設計面の平面加工の有無と仕上げ程度を指定します。ここで指定する製品寸法の直方体をベースと呼びます。
- （2） ベースから加工によって削り取る形状を一つずつ指定する。次の操作を繰り返します。
  - （2-1） 設計面の指定：設計面アイコンをクリックして上下左右前後いずれかの設計面を指定する。
  - （2-2） 加工特徴の指定：加工特徴ツールバーに並んでいるアイコンの一つをクリックする。
  - （2-3） 加工特徴の位置、寸法、加工方法の指定：上記の操作によって画面に現れるダイアログボックスに記入します。

次の第 3 章、CAD 操作・自習のためのガイドに従って、この操作を覚えて下さい。

また、ポリライン機能を使って、2 次元輪郭の切り取りとカッタパスによる溝加工を指定することができます。その操作は第 4 章によって学習して下さい。

第 5 章には、ベースに対して任意の角度（90° 以外）に傾いた設計面を設定する方法を説明しています。

第 6 章にはブーリアン演算を用いて、任意立体形状の成形素材のモデルを作成する手順を説明しています。

部品設計を、PCadCam2000 システムで行わず、他の CAD システムで設計された 2 次元部品図から読み込んで CAM 操作を行うための機能が、形状認識（FR）入力です。第 7 章にその操作を詳しく説明しています。

第 8 章以降は、CAM 操作と加工作業の実際に関わる事項を説明しています。

### 3. CAD 操作・自習のためのガイド

初めてのユーザーは、このガイドに従って簡単な設計例につき、操作を自分でやってみて下さい。図 3.1 の例題では、上面に角溝 2 本、2 側ポケット 1 つ、4 側ポケット 1 つ、底つき穴 4 個、その底に重ね書きした M12 タップ、左下隅の面加工を設計してみます。

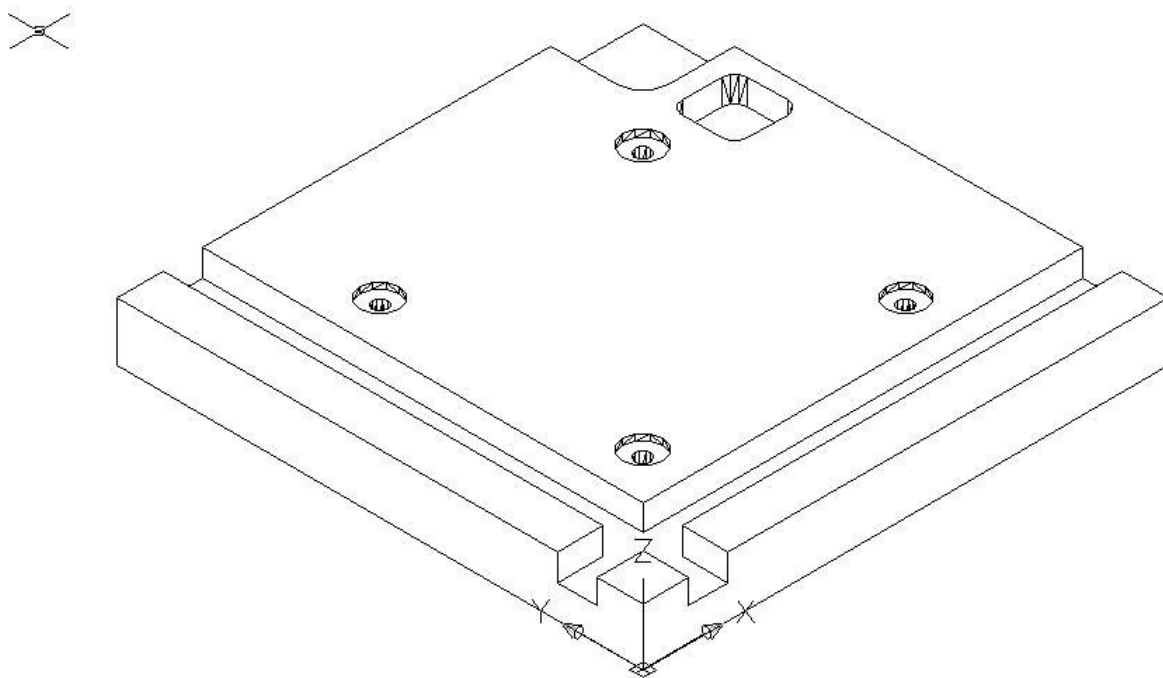




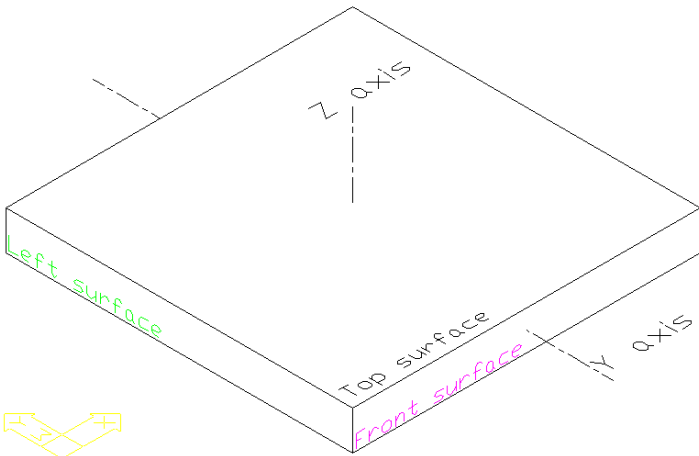


図 3.1 例題

表 1 に P-CAD/CAM ソフトウェアを起動し、図 3.1 の例題を設計するための操作を示していますので、一つずつ実行して、画面がどのようなになるか試みて下さい。

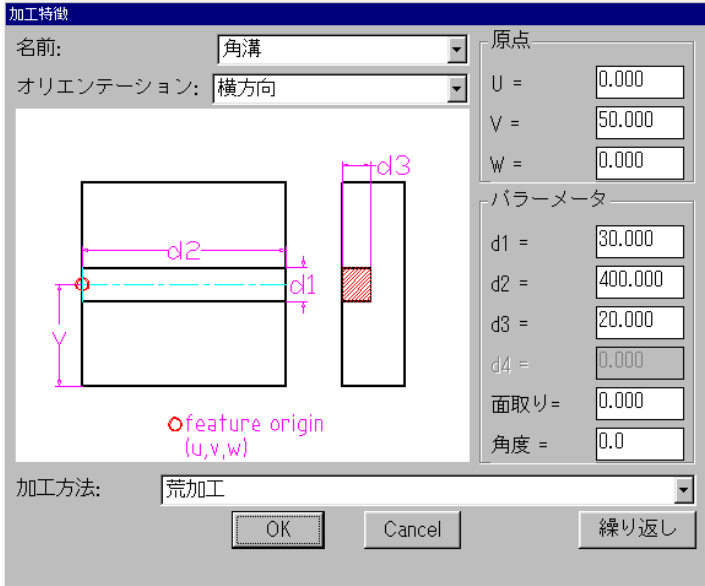


表 1. 例題の作成

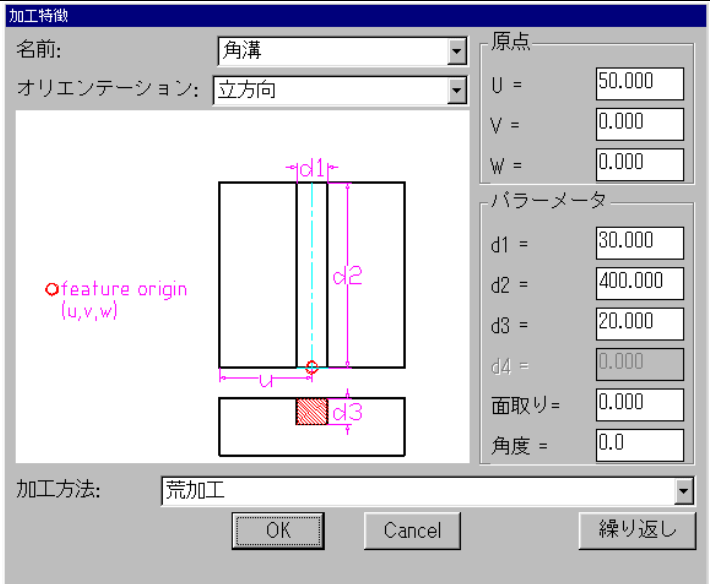
 


Step	Description	Note	Icon
1	ACAD の立ち上げ	右のアイコンをクリックします。	
		AutoCAD は PCadCam2000 とデータベース をロードしますのでしばらく待って下さい。	
3	基本形状と材質、寸法等の指定	右の工作物設計アイコンをクリックして現われる次のダイアログボックスに寸法等をキー入力します。以後は、このアイコンをクリックすることによって、このダイアログボックスに入力したデータを随時見ることができます。また左側に入力した素材寸法は、いつでも変更することができます。右側に入力した製品寸法（ベース）は変更することはできません。	

		<div><div>工作物確認</div><div><div>工作物の材料</div><div>共通</div></div><div><div>材料寸法(mm)</div><div><div>素材寸法</div><div>製品寸法</div></div><div><div>X :</div><div>405.000</div><div>Y :</div><div>405.000</div><div>Z :</div><div>50.000</div><div>X :</div><div>400.000</div><div>Y :</div><div>400.000</div><div>Z :</div><div>45.000</div></div><div><div>品質</div><div><div>上面</div><div>下面</div><div>前面</div><div>後面</div><div>左面</div><div>右面</div></div><div><div>なし</div><div>荒加工</div><div>中仕上げ</div><div>仕上げ</div><div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input checked="" type="radio"/></div><div><input checked="" type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div></div></div><div><div>OK</div><div>キャンセル</div></div></div></div></div>	
4	設計原点シフト	<div><div>原点を左下の角の点から、別の点にシフトする必要がある場合には、右のアイコンをクリックして現れる次のダイアログボックスに新しい原点座標を入力します。</div><div><div>設計面の原点</div><div><div>上面</div><div>下面</div><div>前面</div><div>後面</div><div>左面</div><div>右面</div></div><div><div>原点</div><div><div>X :</div><div>0.000</div><div>Y :</div><div>0.000</div><div>Z :</div><div>0.000</div></div><div><div>OK</div><div>キャンセル</div></div></div></div><div><div>新しい原点座標の入力は CAD 作業中いつでも行うことができます。</div></div></div>	<div><div></div></div>

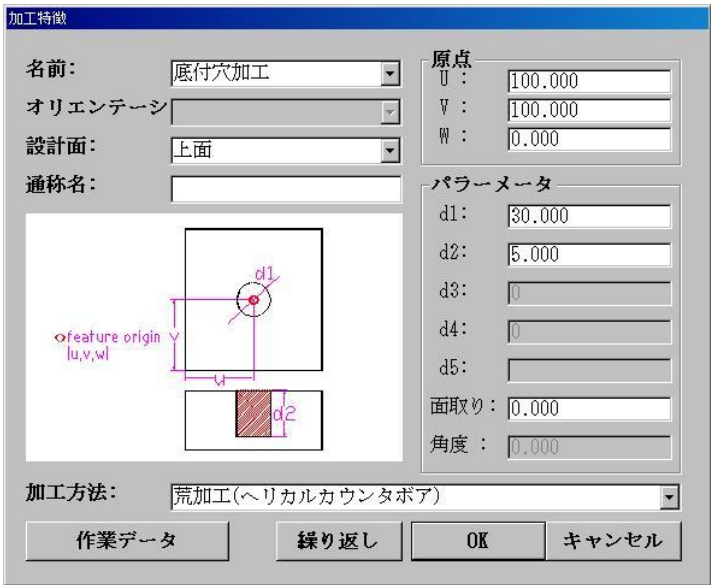



		<p>各設計面は下図に示すような向きになっています。上面 (Top) と下面 (Bottom) の反転は Y 軸回り (左右反転) で行います。また側面 (前、後、左、右) は Z 軸回りに回転して向きを変えます。</p> 	
5	設計面の選択または切替え	右のアイコンをクリックします。	
6	設計面の指定	<p>設計面を選択するダイアログボックスが表示されます。</p> 	
7	上面を設計面に指定	<p>TOP (上面) をダブルクリックするか、1 回クリックして OK ボタンをクリックします。</p> <p>ここで指定した設計面以外の設計面上の形状は、隠れ線として破線で表示されます。</p> <p>破線表示の隠れ線が実線に見えるなどのことがありましたら、それは破線の間隔の設定の問題です。この設定はベースの大きさによって自動的にデフォルト設定されていますが、手動で変更するには次の手順を行います。</p> <p>図面がスクリーンに出ている状態で次の文字をキー入力します。</p>	

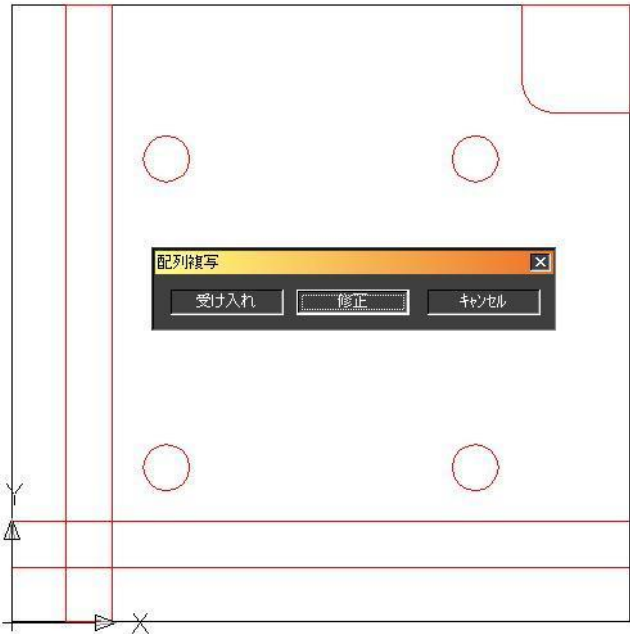



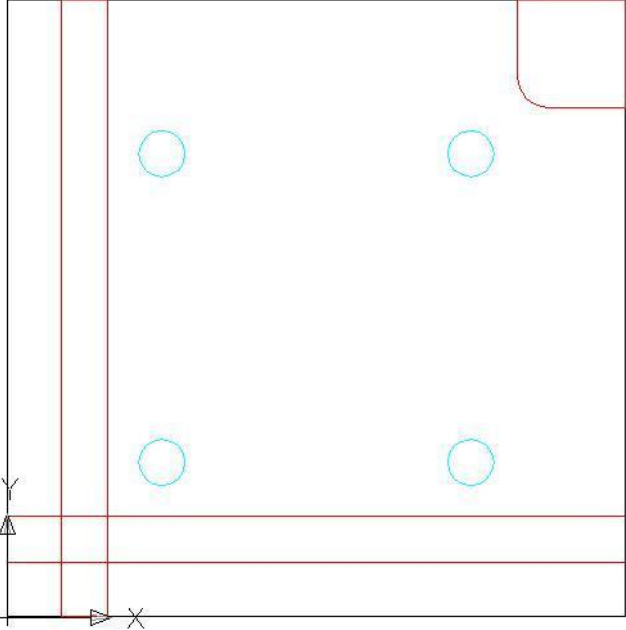
		<p>ltscale</p> <p>ENTER キーを押しますと、コマンドラインに、現在の設定値（例えば 0.06）が現れます。その右に 手で 変更したい値（例えば 0.2）をキー入力して ENTER キーを押します。破線表示の間隔が変更されますが、さらに変更したい場合には ENTER キーを押しますともう一度直前の設定が表示されますので、新しい値をキー入力して ENTER キーを押します。</p>	
8	上面に角溝を設計	<p>右のアイコンをクリックして角溝の設計を行います。横方向の溝はダイアログボックスに下のように入力します。</p>  <p>上のように他のデータをキー入力し、左下のOKボタンをクリックすれば横方向の溝が設計されます。この次も同じ角溝を設計するので、OKボタンの代わりに右下の繰り返しボタンをクリックしても結構です。その時は次に角溝のアイコンをクリックすることが省略できます。</p> <p>注意：繰り返しボタンは、同一の設計面上でだけ使用して下さい。繰り返しボタンを使って、他の設計面に切り換えて同じ形状を設計することはできません。</p>	
9	角溝をもう一本設計	<p>再び右のアイコンをクリックし、今度は縦方向の角溝を設計します。</p>	

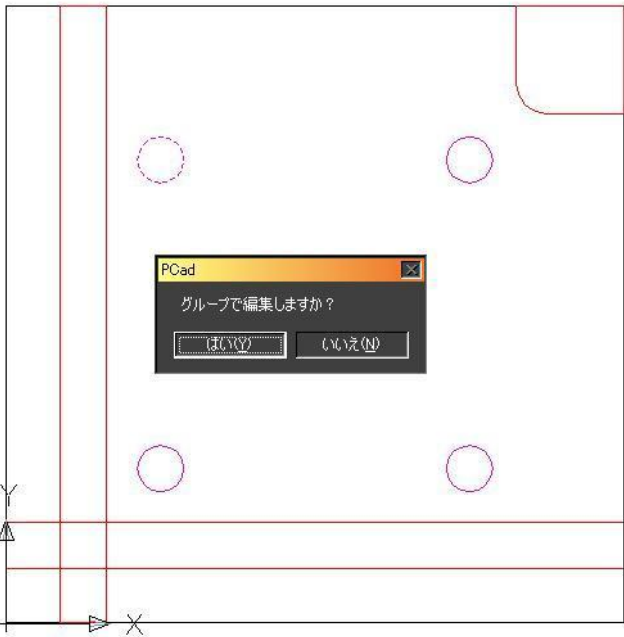
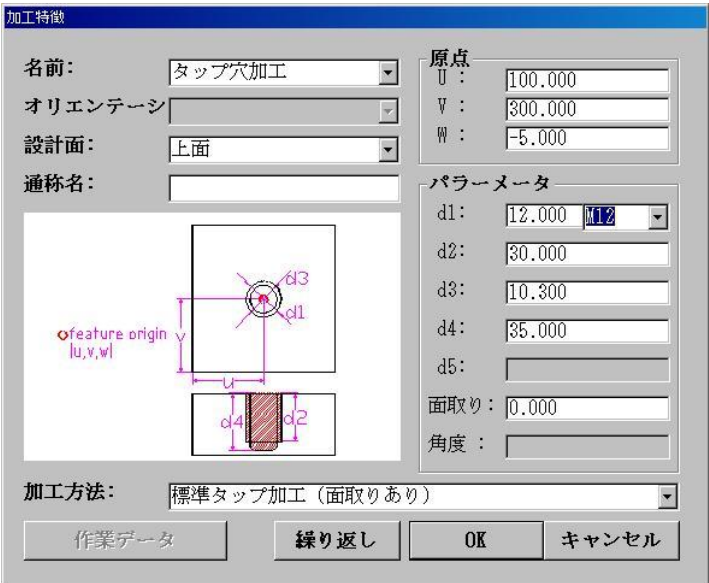
			
10	2 側ポケットの設計	<p>右のアイコンをクリックして画面に現れるダイアログボックスに必要な事項を入力します。</p>  	
	加工特徴の編集	<p>すでに設計した加工特徴に変更を加えるには画面の左上方にある右に示したアイコン (Edit) を選んでクリックして下さい。</p> <p>画面に表示される「加工特徴を選択」というコメントに従って変更したい加工特徴の部分 (線) にカーソルを合わせてクリックして下さい。その加工特徴を設計したときのダイアログボックスが表示されますので必要な変更を加えて OK ボタンをクリックすれば変更が終了します。この操作はすでに設計した加工特徴がどういう設計であったかを再確認するためにも使用します。</p> 	

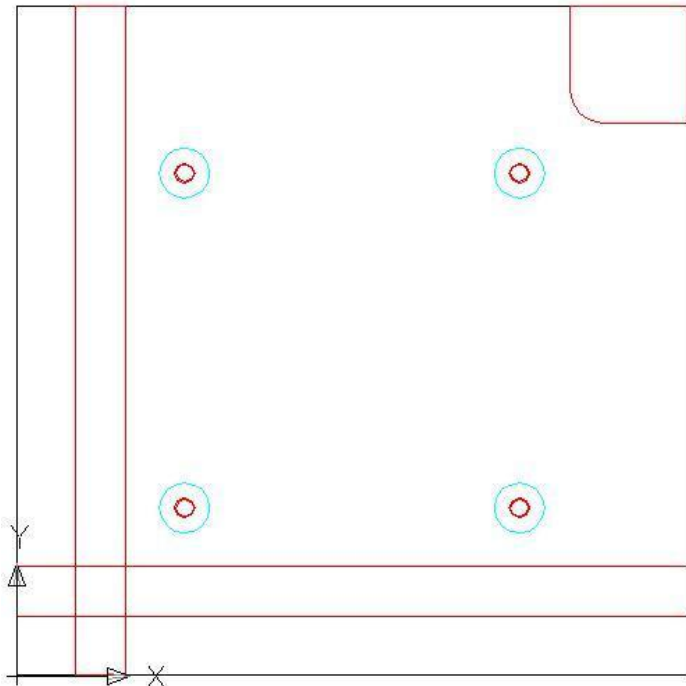
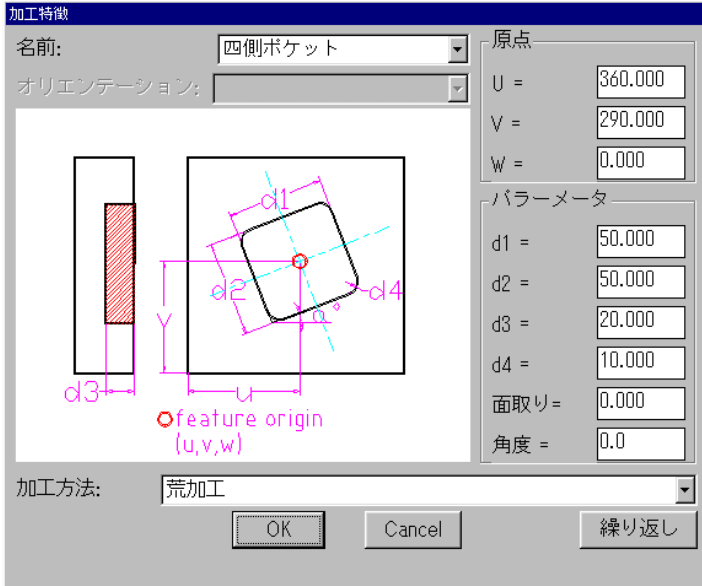
 



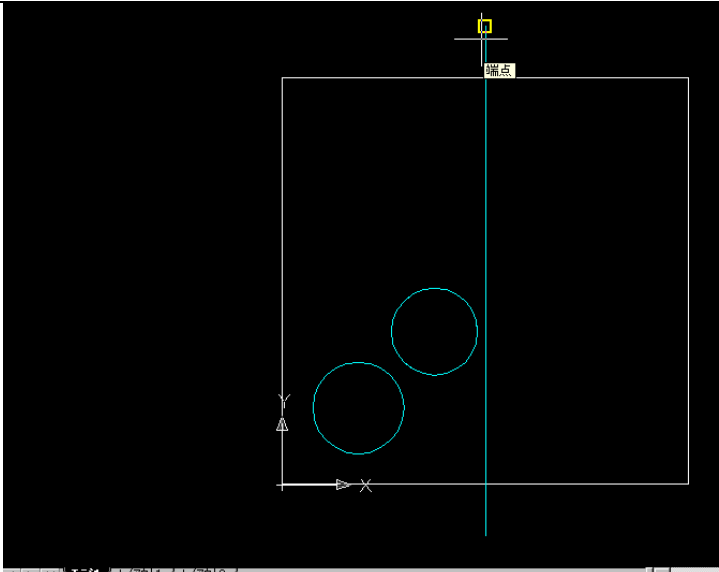
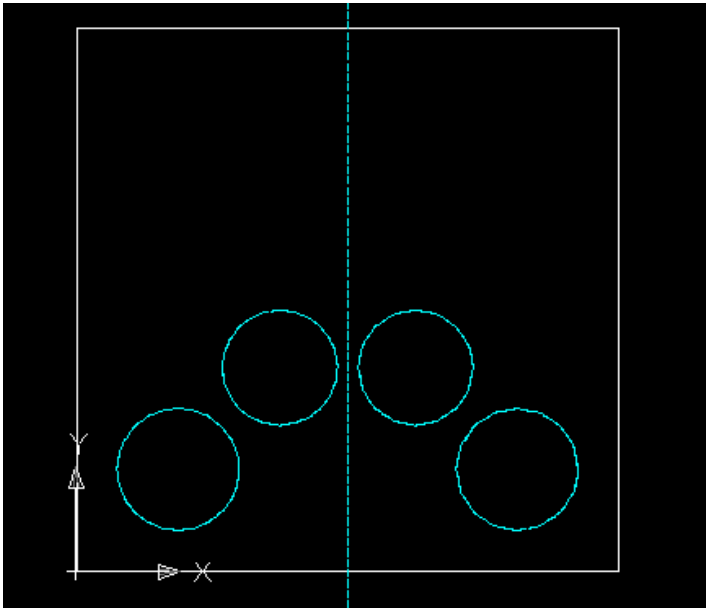

	加工特徴の削除	<p>すでに設計した加工特徴を消すために <b>e</b>、又は <b>erase</b> をキー入力して <b>Enter</b> を押します。または修正 (<b>M</b>) ツールバー中の <b>Erase</b> アイコンをクリックします。コマンドラインに表示される「オブジェクトを選択」というコメントに従って、消したい加工特徴の部分 (線) にカーソルを合わせてクリックします。消したい加工特徴が複数ある場合は次々とカーソルを合わせてクリックすることを繰り返し最後に <b>Enter</b> を押すとそれらの加工特徴が削除されます。この操作は、左上方の <b>Edit</b> メニューの下の <b>Undo</b> サブメニューをクリックする事によって、最後に行った 1 回の削除だけ元に戻すことができます。</p>	
11	底付穴の設計	<p>右のアイコンをクリックして画面に現われるダイアログボックスに必要事項を記入します。</p>  <p>OK ボタンをクリックすると追加設計された底付穴が表示されます。</p>	
12	配列複写	<p>右のアイコンをクリックします。 表示されるダイアログボックスに次のように記入します。</p>  <p>右上のオブジェクトを選択をクリックします。</p>	

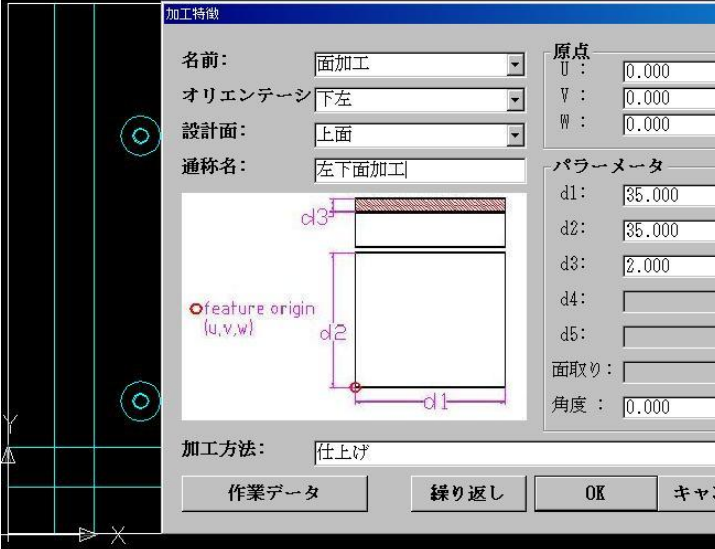
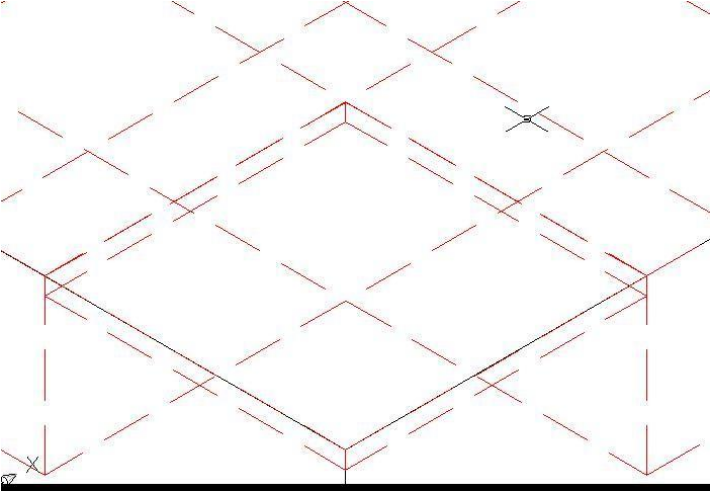

		<p>座右面が表示されますので、カーソルを底付穴に合わせクリックします。  ENTER キーを押します。  再び上のダイアログボックスが表示されますので、右方下から二つ目のプレビューをクリックします。</p>  <p>受け入れをクリックすると、底付き穴が2行2列複写された図面になります。</p>	
13	グループ化	<p>右のグループ：アングループアイコンをクリックします。</p> <p>コマンドラインに表示される指示に従って、グループに入りたい形状を画面上で指定します。形状を一つずつマウスで左クリックして指定するか、ウインドウを使って指定します。ウインドウによる場合は、まずグループ・アングループアイコンを押します。次にグループ化したい形状を一つクリックし、続いてウインドウの囲む範囲をマウスにより指定します。ここでEnter を1回だけ押して下さい。囲まれた中にある同じ形状が全部赤色に変わります。</p>	

			
	グループの確認	<p>もう 1 回 Enter を押すと、それらを一つのグループにする操作が終了します。</p> <p>グループ：アングループアイコンをクリックしてから、グループ化してある形状をどれか一つマウスでクリックします。つづいて ENTER キーを押すと同じグループに属する形状が全部赤色で表示されますので、グループ化されているのがどれとどれであるか確認する事ができます。</p> <p>この時、画面下方のコマンドラインに Group more feature(グループの追加) [G]またはUngroup existing feature (アングループ) [U]を選ぶ質問が表示されています。</p> <p>確認のみで終わるときは G とキー入力して ENTER キーを 2 回押します。</p>	
	グループの追加	<p>G とキー入力して ENTER キーを押します。続いて追加したい形状をマウスでクリックしてから再び ENTER を 2 回押します。</p>	
	アングループ	<p>一度グループに指定した形状を、グループから解除するアングループを行いたいときには、U とキー入力して ENTER キーを押します。</p> <p>続いて、アングループする加工特徴を選ぶ (Select feature to ungroup) のに、全てまたは指定 [A/S] の質問が出ます。全てアングループする場合にはそのまま ENTER キーを押します。アングループするものをユーザが指定する場合には S とキー入力してから ENTER キーを押し、続いてアングループするものをクリックして (複数も可) から ENTER キーを押します。</p>	

		<p>注意：穴加工形状の場合、高さ方向の位置 W の値が異なる形状を一つのグループにグループ化しますと、NC プログラムは同一の固定サイクルで加工しようとするため W の違いが無視される不都合が起こります。W の異なる形状を一つのグループにグループ化しないで下さい。</p>	
14	重ね書き	<p>加工特徴編集のアイコンをクリックし、続いて手順 13 でグループ化した底付穴のいずれか一つをクリックします。</p> <p>ENTER キーを押すとグループで編集するかどうかの質問が表示されますので、はい (Y) をクリックします。</p>  <p>表示される加工特徴ダイアログボックスの中の加工特徴の名前を底付穴からタップ穴に変更し、次の例のようにデータを記入して M12 タップ穴を選びます。</p>  <p>繰り返しボタンをクリックするとさきの底付穴の中</p>	

		<p>に M12 のタップが重ね書きされています。</p>  <p>キャンセルボタンをクリックしてこの操作を終了します。</p>	
15	4 側ポケットの設計	<p>右のアイコンをクリックして同様に設計します。</p> 	
16	ミラーコピー	<p>加工特徴を選んで(複数可)、X あるいは Y 方向の直線に線対称にミラーコピーすることができます</p> <p>右のアイコンをクリックします。 続いて、ミラーコピーしたい加工特徴を一つずつクリックするか、ウインドウを切って選び(複数可)ENTERキーを押します。コマンドラインの指示に従って、対称線の一方の端を指定し、続いてもう一方の端を指定します。</p>	

		 <p>選択: 認識された数: 1, 総数 2          選択: cify first point of mirror line:</p> <p>もとの図形を削除する (YES) かしない (NO) か質問がでますので、例えば (NO) として、ENTER キーを押します。</p> 	
17	フェース (面加工) の設計	<p>手順 3 の基本形状と材質、寸法等の指定のところで、素材寸法を製品寸法より大きく指定してあれば、面加工の設計は行う必要はありません。CAM の段階で、自動的に面加工の処理が行われます。</p> <p>ただし、例えば左下の 35 ミリ角の部分だけ、深さ 2 ミリ削り取る面加工を行いたいという場合には、右のアイコンをクリックした後、次のように入力します。</p>	

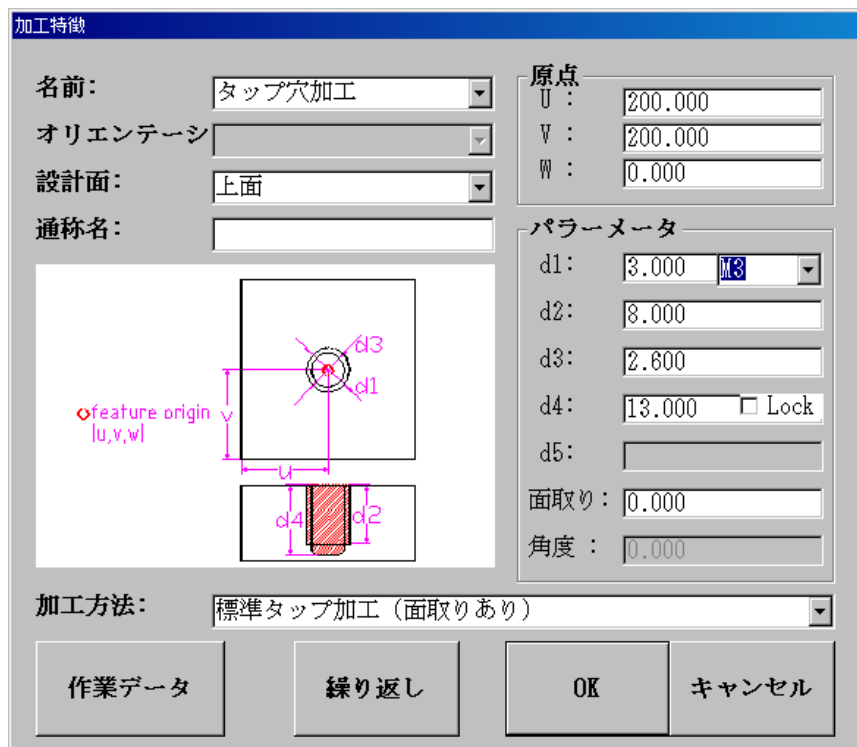
		 <p>後段の CAM で発生する工具軌跡は、参照点の反対側の辺に沿って、寸法 d1 と平行に、ダウンカットになるように生成されます。</p> 	
18	ビューオールに切り替える	<p>さきの設計面切替え (5、6) の手順によって、A11 を指定すれば画面が上面の表示からビューオールに変わります。</p>	
19	設計の保存	<p>右のアイコンをクリックして、完成した設計図を保存します。この設計例題に、例えば SAMPLE という名前をつけると、AutoCAD はそれに dwg という拡張子を自動的に付加します。dwg は、AutoCAD ファイルの拡張子です。</p>	
20	ソリッドモデルへの変換	<p>以上で設計が終了し、保存もできました。しかし、先に図 3.1 に見たような表示にまだなっていません。設計面切替え (5、6) の手順を行って Solid を指定しますと、ソリッドモデルが作成されます。この手順を行なった後で、任意の望む方向から設計した部品図を見ることができます。このためには画面下のコマンドラインに VPOINT とキー入力して、ENTER を押して下さい。続いて視線の方向ベクトルを X、Y、Z の数値でキー入</p>	



		力し、ENTER を押します。その後、陰線処理のためにコマンドラインに HIDE とキー入力して ENTER を押します。	
21	終了	すでにできた設計に変更あるいは追加の設計を行うには、設計面切替えの操作を行って再びソリッドモデル表示を図面表示（ソリッドモデルへ変換する前の表示）に戻します。設計を終了してCAM 操作に進む場合も必ずいずれかの図面表示に戻しておきます。変更あるいは追加をした後、必ずステップ 17 の設計の保存を行って下さい。	

## 21. タップ穴の設計の手順

(1) Pcad で、タップ穴のアイコンをクリックしますと、次のダイアログボックスが表示されます。



(2) タップ穴のサイズを一覧する小さなボックスの右端にある三角ボタンをクリックします。プルダウンメニューに、CAM データベースのタップデータに設定してあるすべてのタップが表示されます。

**加工特徴**

名前:

オリエンテーシ

設計面:

通称名:

原点  
 U:   
 V:   
 W:

パラメータ  
 d1:    
 d2:    
 d3:    
 d4:    
 d5:    
 面取り:   
 角度:

加工方法:

作業データ 繰り返し OK キャンセル

M3 から始まってメートル並目ねじのタップ寸法がずらっと出ます。並目ねじの後に続いて、細目ねじも並んでいます。

そこで必要なタップ寸法をクリックします。

**加工特徴**

名前:

オリエンテーシ

設計面:

通称名:

原点  
 U:   
 V:   
 W:

パラメータ  
 d1:    
 d2:    
 d3:    
 d4:    
 d5:    
 面取り:   
 角度:

加工方法:

作業データ 繰り返し OK キャンセル

**加工特徴**

名前:

オリエンテーション:

設計面:

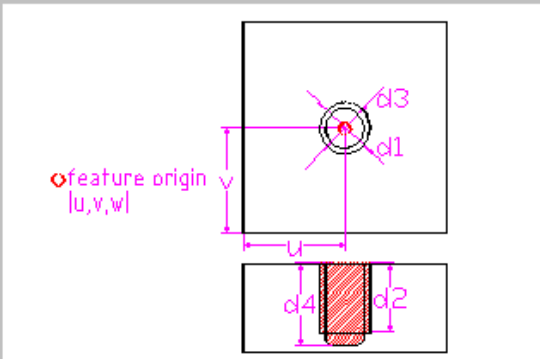
通称名:

**原点**  
 U:   
 V:   
 W:

**パラメータ**  
 d1:    
 d2:   
 d3:   
 d4:  ☐ Lock  
 d5:   
 面取り:   
 角度:

**加工方法:**

**作業データ** **繰り返す** **OK** **キャンセル**




OK ボタンをクリックすれば、タップ穴の設計が終了します。

- (3) d4 の数字の右側にある“Lock”にチェックを入れておきますとタップ寸法を変えても d4（下穴の深さ）は変わらず、前の値を保持します。
- (4) リジッドタップ。  
 タップ加工をリジッドタップで行うときは、データベース取扱説明書の 8 節のように、データを設定します。

## 22. ミラーコピー



ミラーコピーアイコン  をクリックし、コマンドラインに表示される指示に従って、加工特徴を選び、それを X 軸 又は Y 軸に平行な直線を対称軸として、鏡像複写することができます。

CAM 処理が一度済んでからミラーコピーを行いますと、ユーザーはミラーコピー後再び

CAM を繰り返すことなく、直ちに NC プログラム生成に進ことができます。 この場合、ミラーコピー以前に選定した加工作業の手順が、ミラーコピーした加工特徴に適用されます。

## 23. 追加設計

次へ進む前に、この設計に更に変更を加え、ほかの設計面（左面、前面など）にも加工特徴を設計して、図 3.2 のような部品にしてみてください。

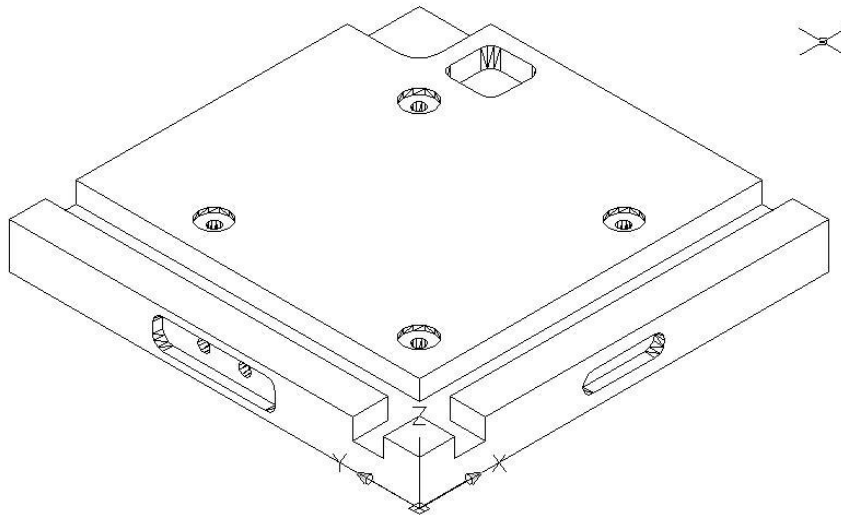


図 3.2 例題に追加設計を加える

## 4. ポリラインを用いる補助的な加工特徴

AutoCAD の polyline（ポリライン）機能を使って二種類の補助的な加工特徴、切り取りとカッターパスを指定することができます。また切り取りを指定して、加工方法に面取りを選ぶことによりエッジの面取りを行うことができます。CAD の段階では設計した polyline が輪郭線として現れるだけでこの機能による加工特徴がどのようなになるのかを画面で見ることができません。

まずユーザーは polyline を描き、続いて切り取り、又はカッターパスのアイコンのいずれかをクリックします。

### 4.1 AutoCAD polyline 機能を使用した輪郭の指定

- Polyline とは直線と円弧を繋ぎあわせて作ることのできる任意の輪郭線をいいます。CAD の下方のコマンドラインに “pline” 又は “pl” とキー入力して Enter（リターンキー）を押してください。
- コマンドラインの指示に従って polyline を作成します。
- polyline の作成の際には以下のことについて考慮する必要があります。

- 切り取りの場合には作成した polyline の左側にオフセットして（左側を取りしとして）切り取りが行われます。従って、これから設計するポリラインが囲む形状を切り出して製品とする場合には、ポリラインを右回り（時計の針の回る方向、CW）に設計して下さい。あるいはポリラインの内側を中抜きして外側を製品とする場合には、反対の左回り（反時計回り、CCW）に設計して下さい。
- polyline は開いていても（側面から切込む場合）、閉じたループ（Z 軸方向から切込む場合）になっていてもかまいません。
- 開いた（閉じていない）polyline の場合には、始点と終点の周りに工具が接近するための空間を確保して下さい。

開始点と終了点は直線のポリライン上（円弧ではない）にある必要があります。これは後のCAM処理で工具がアプローチするために必要な条件です。工具は開始点から 5mm 離れた所から接近を始め、終了点を 5mm 過ぎた所まで進みます。

#### 4.2 切り取りあるいはカッターパスのアイコンをクリック

- ある一つの polyline 輪郭線の指定が済んだら、直ちに切り取りあるいはカッターパスのアイコンを他の操作に移る前に必ずクリックして下さい。
- 加工特徴のダイアログボックスが表示されますのでユーザーは加工方法と d3 のパラメータをキー入力します。
  - 切り取りあるいはカッターパスの polyline はいずれも回転、コピーあるいはミラーの操作が行えますが、形状編集のアイコンを使って編集することはできません。
    - 切り取りのアイコンを選んでクリックした場合には
    - パラメータ d3 は切り取りの深さではなく、板素材の厚さを入力します。切り取りの深さは作業データベース中のデータで定められています。
    - 加工方法に面取りを選ぶと、polyline にそった面取りになります。この場合、面取り幅を d3 にキー入力して下さい。
  - カッターパスアイコンを選んでクリックした場合には
    - カッターパスの幅はこの段階ではまだ未定です。後の CAM 作業中にユーザがカッターパスに使う工具を入力すると、その工具の直径がカッターパスの幅になります。

#### 4.3 ネスティング

ネスティングを行うには、切り取りあるいはカッターパスの polyline または他のどの加工特徴でもコピー、移動、回転、ミラー（鏡面）を必要に応じて使用できます。

コピー、移動、回転、あるいはミラー（鏡面）のコマンドを使うときオブジェクトは polyline あるいは加工特徴を一度に 1 つ選んで下さい。一度に複数選ばないで下さい。AutoCAD にはオブジェクトを選択する際に、ウインドウ選択あるいは他のグループ選択の方法がありますが使用しないで下さい。

#### 4.4 切り取り加工の作業データ

切り取りの作業データは他の加工特徴の作業データと同様にユーザが変更することができます。例えば図4に示すような3つの作業を行うような加工方法のデータが作られています。

パラメータ d1 は荒加工あるいは中加工の際の削り残し厚さをオフセットするのに使用しています。パラメータ d1 は設計変数ではありませんので CAD 作業中にこのパラメータに何か値を入れてはいけません。例えば荒加工では切り取り輪郭に 0.2mm の厚さを残すようデフォルト値として  $d1=d1+0.2$  と作業設定データベースに入力されています。

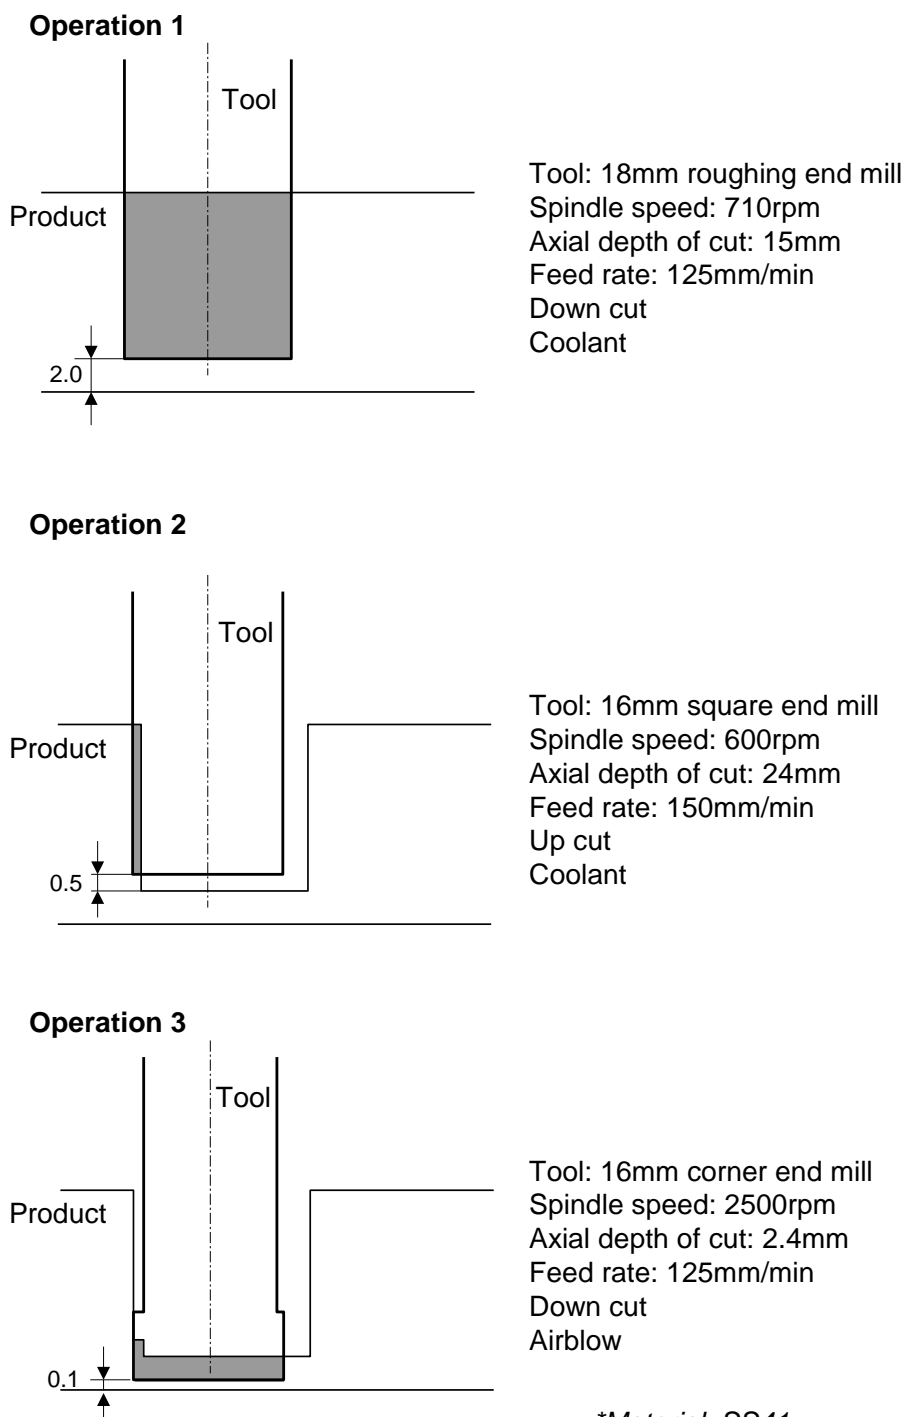


図4 切り取り加工で加工方法「中仕上げ下面より 0.1 上まで、製品固定無し」の場合の手順例

## 5. ユーザー定義による設計面の設定

部品の直方体の外部形状をベースといいますが、ベースに対して任意の角度（90°以外）に傾いた設計面をユーザーが設定する方法を説明します。この操作はAUTOCADのUCS (Universal Coordinate System) という機能を使用して行いますが、次の二つの節に述べる二つの方法があります。

### 5.1 3点指定による方法

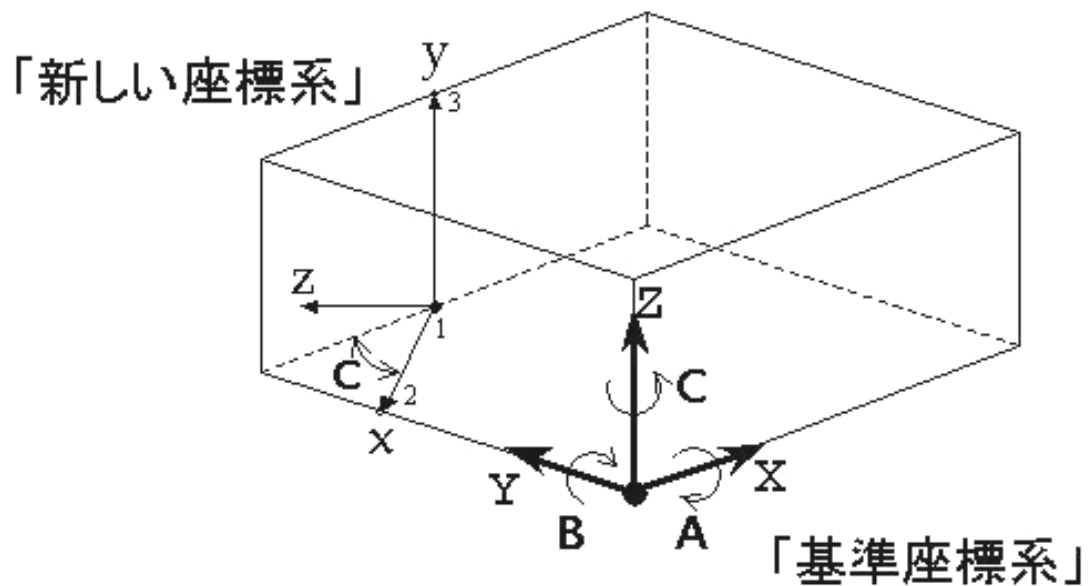


図 5.1. 3点指定による方法の説明図

ベース面に対して、A, B あるいは C 軸のいずれか 1 軸の回りに回転させた傾斜面を設定するのに便利な方法です。

ユーザーは次の三つの xyz 値を順にキー入力します。

1. 新しい XYZ 座標系の原点の位置を指定します。
2. 新しい座標系の X 軸の正方向上にある一つの点の位置を指定します。
3. 新しい座標系の Y 軸の正方向上にある一つの点の位置を指定します。

この三点を指定すると新しい座標系の Z 軸の方向は右ネジのルールによって定まります。すなわち X 軸を Y 軸に向かって回転させるときに右ネジの進む方向が Z 軸の正方向になります。

上記の点 1 より Z 軸の値が正の領域が部品より外側であるとしてスライスされて無くなり、Z 軸の値が負の領域が部品の内部になります。

すでに部品の直方体の外部形状（ベース）が設計されている場合に、次の手順で操作を行います：

1. 設計面を選ぶアイコンをクリックして、表示する設計面に“全面”を選びます。



2. UCS とキー入力して ENTER ボタンを押します。  
N とキー入力して ENTER を押します。  
3 とキー入力して ENTER を押します。
3. 上記 1 の点の XYZ 座標値をコンマで区切ってキー入力し、ENTER を押します。
4. 上記 2 の点の XYZ 座標値をコンマで区切ってキー入力し、ENTER を押します。
5. 上記 3 の点の XYZ 座標値をコンマで区切ってキー入力し、ENTER を押します。
6. (この操作は AutoCAD2005 以降の場合にのみ必要です。AutoCAD2004 以前の場合には行わなくても結構です)  
UCS とキー入力して ENTER ボタンを押します。S とキー入力して ENTER ボタンを押します。続いて A (実はどのアルファベットでも良い) をキー入力して ENTER ボタンを押します。
7. 設計面を選ぶアイコンをクリックして、設定(create)というボタンをクリックします。  
新しい設計面の数値データを示すダイアログボックスが表示されますので、それを確認します。またその設計面の名前を付けるとともに、設計する加工特徴を表示する色を指定して OK ボタンをクリックします。
8. “全面”を選んで、OK ボタンをクリックすると新しい設計面の外側をスライスした部品形状が表示されます。
9. 設計面を選ぶアイコンをクリックし、設定した新しい設計面の名前をクリックして OK ボタンを押すと、その設計面に加工特徴を設計できる状態になります。

## 5.2 法線上の 2 点を指定する方法

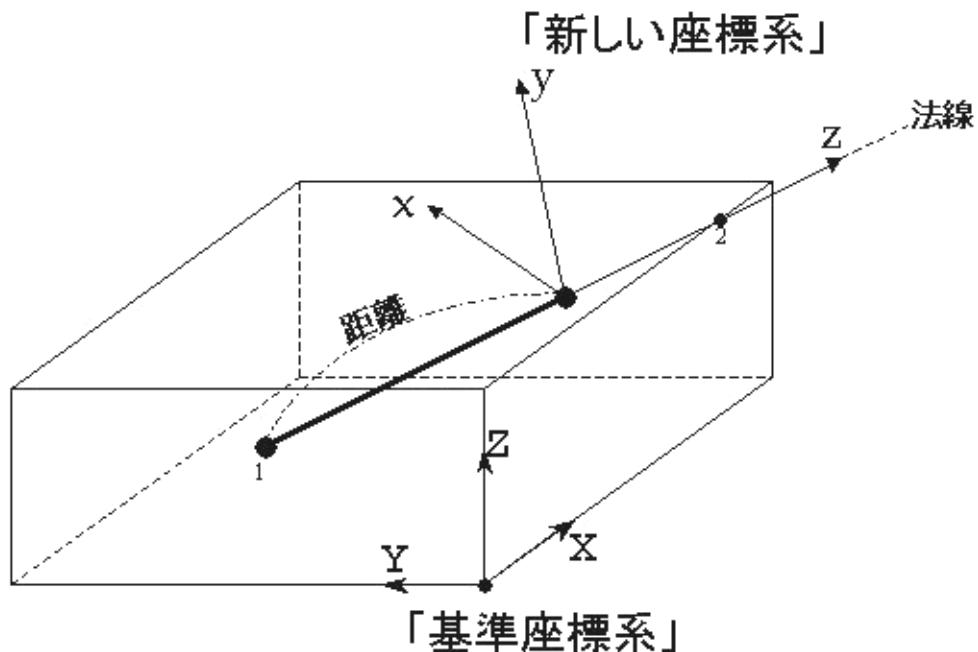


図 5.2. 法線上の 2 点を指定する方法の説明図

いずれか二つの回転軸（A 軸と B 軸または B 軸と C 軸）の回りに回転させた傾斜面を設定するのに便利な方法です。

ユーザーは次の三つの x y z 値を順にキー入力します。

1. 新しい設計面に対する法線が通過する事の判っている空間上の二つの点のうち、新しい座標系の Z 軸の負側にある点の位置を指定します。
2. もう一方の Z 軸の座標値の大きい側にある点の位置を指定します。
3. 上記 1 の点から、新しい設計面までの距離を指定します。

1, 2 で与えた法線が新しい設計面と交わる点が新しい座標表の原点になり、X 軸は基準座標表系の XY 平面（下面）と平行な方向になります。その原点より Z 座標値が正の側がスライスされてなくなり、Z 座標値が負の側が部品内部となります。

すでにベースが設計されている場合に、次の手順で操作します：

1. 設計面を選ぶアイコンをクリックして、表示する設計面に“全面”を選びます。
2. UCS とキー入力して ENTER ボタンを押します。  
N とキー入力して ENTER を押します。  
ZA とキー入力して ENTER を押します。
3. 上記 1 の点の XYZ 座標値をコンマで区切ってキー入力し、ENTER を押します。
4. 上記 2 の点の XYZ 座標値をコンマで区切ってキー入力し、ENTER を押します。
5. UCS とキー入力し ENTER を押します。N とキー入力し ENTER を押します。  
上記 3 の距離を Z 軸座標の値として入力します。例えば距離を a とすると 0, 0, a とコンマで区切ってキー入力して ENTER を押します。
6. （この操作は AutoCAD2005 以降の場合にのみ必要です。AutoCAD2004 以前の場合には行わなくても結構です）  
UCS とキー入力して ENTER ボタンを押します。S とキー入力して ENTER ボタンを押します。続いて A（実はどのアルファベットでも良い）をキー入力して ENTER ボタンを押します。
7. 設計面を選ぶアイコンをクリックして、設定(create)というボタンをクリックします。  
新しい設計面の数値データを示すダイアログボックスが表示されますので、それを確認します。またその設計面の名前を付けるとともに、設計する加工特徴を表示する色を指定して OK ボタンをクリックします。
8. “全面”を選んで、OK ボタンをクリックする新しい設計面の外側をスライスした部品形状が表示されます。
9. 設計面を選ぶアイコンをクリックし、設定した新しい設計面の名前をクリックして OK ボタンを押すと、その設計面に加工特徴を設計できる状態になります。

## 6. 成形素材の設計

平行六面体（立方体あるいは直方体）のベースに加工特徴を加える、除去する、あるいは重なり合う部分を残す操作によって、溶接、鋳造などで用意する成形素材とする操作を行います。これが図 5.1 の上段に示す成形素材設計です。この操作を行いますと、それに使った加工特徴はすでに素材に加工されているものとして扱い、CAM 処理の対象となりません。このようにして設計した素材形状に、更に続けて加工特徴を追加する設計を行って、目的とする部品の設計を行います。これが図 6.1 下段に示す加工特徴設計です。CAM 処理はこの段階で設計を行なった加工特徴のみを対象として MC で加工する NC プログラムを作成します。

上段の成形素材設計は次の手順によって行います。

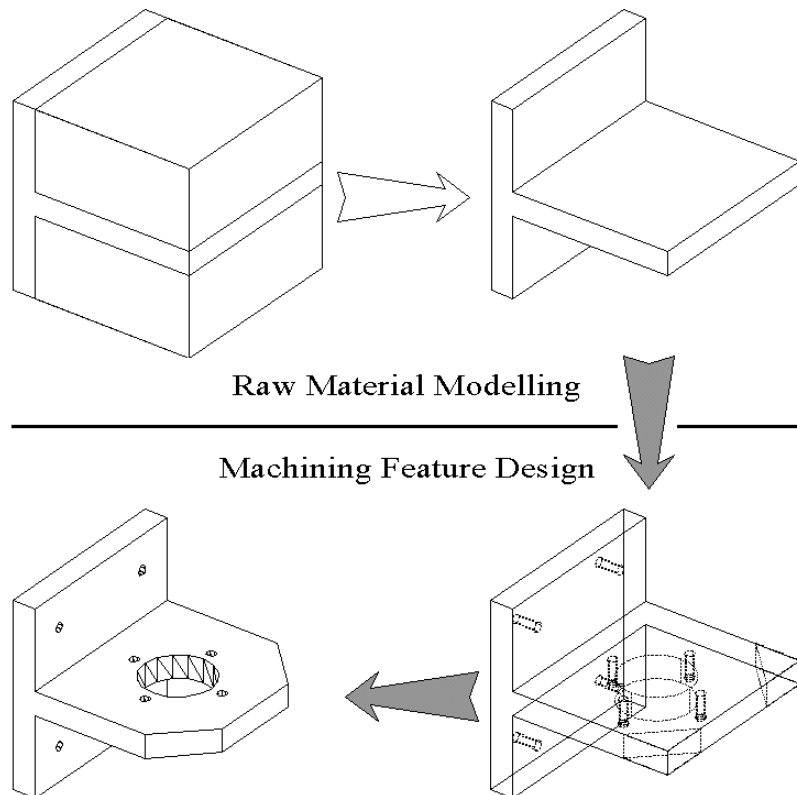


図 6.1 P-CAD システムにおける成形素材設計と加工特徴設計

### 6.1 素材設計

工作物設計のダイアログボックスを画面に表示させ、元となる平行六面体の X、Y、Z 方向の寸法を記入します。このとき左側の素材寸法欄と右側の製品寸法欄には同じ値を入れます。また下側の加工指定欄は六面全てを、加工なしに指定して OK ボタンを押して下さい。

いずれかの加工特徴を、元とする平行六面体に加える (union)、差し引く (subtract)、あるいは重なり合う部分のみを残す (intersection) のいずれかの操作（ブーリアンと呼びます）によって素材形状を設計します。最初に選んで設計した加工特徴はカラーで表示されますが、この操作を行うと白色に変わり素材の一部になったことがわかります。

例えば図 6.2A の様に貫通穴を平行六面体の上部に設計して union（加える）の操作を行え

ば平行六面体の上に円柱のついた素材形状になります。

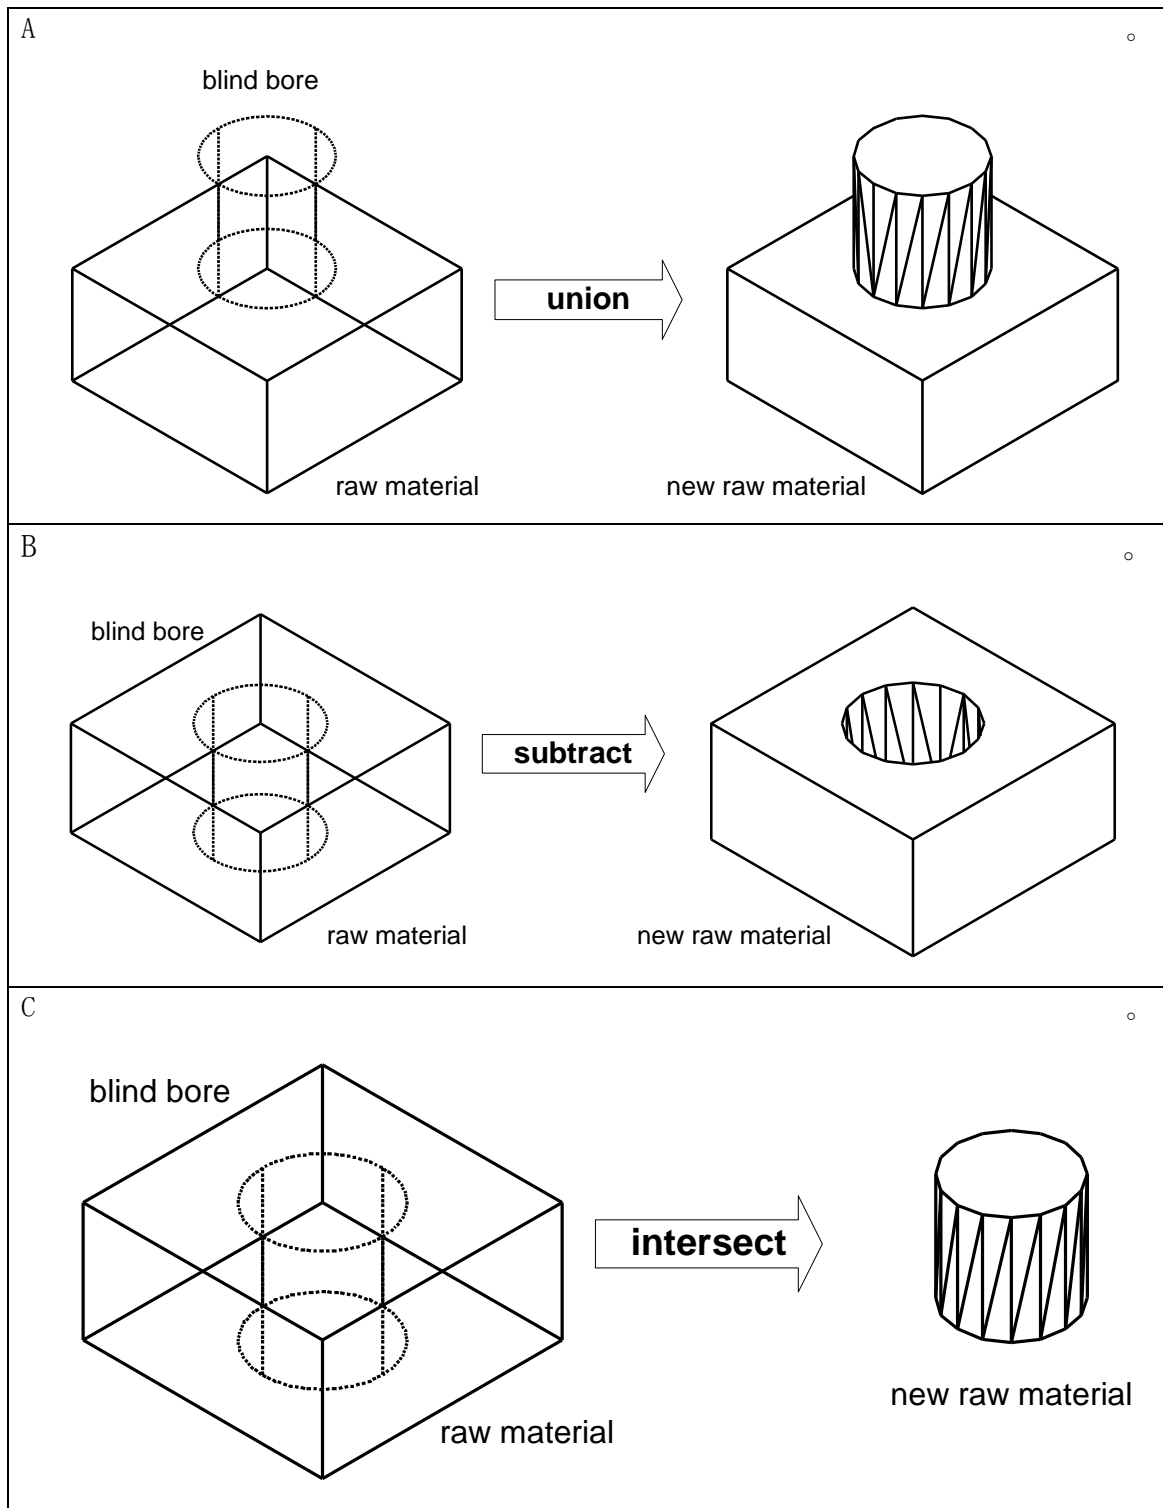


図 6.2 ブーリアンの操作によって加える (Union), 差し引く (Subtract), 重なり合う部分を残す (Intersection) 方法の説明

図 6. 2B の様に底付き穴を平行六面体の中に設計して subtract (差し引く) の操作を行えば、丸穴が貫通した素材形状になります。同じ状態で intersection (重なり合う部分のみを残す) の操作を行えば両方が重なり合う部分だけが残りますので結果として円柱の素材形状になり

ます。

これらの操作をいろいろな加工特徴を使って繰り返し行うことにより、目的とする成形素材の設計を行います。union、subtract、intersection の操作は画面上のツールバーにでているそれぞれのアイコンをクリックするか、または画面下のコマンドラインにそれぞれのコマンド(union、subtract、intersection)をキー入力して Enter を押せば開始されます。続いてコマンドラインに指示が表示されますのでそれに従って、順次図形を選択してクリックし Enter を押す操作を行います。Subtract（差引く）のときは、まず差引かれる図形をクリックして Enter を押し、続いて差引く図形をクリックして（複数も可）から再び Enter を押します。

## 6.2 STL ファイルの作成

CAM 処理の後 super verify ソフトウェアによって NC プログラムの検証を行う場合のために 6. 1 の操作で作成した素材形状を STL ファイルに保存しておくくと便利です。

そのためには画面下のコマンドラインに stlout とキー入力して Enter を押して下さい。続いてコマンドラインに出る指示によって操作すれば、その素材形状に名前をつけて STL ファイルに保存することができます。

## 6.3 加工特徴設計

以上で素材形状の設計は終了します。続けて図 6. 1 の下段に示す加工特徴設計を行えば、その結果はカラーで表示され、後の CAM 処理の対象となって NC プログラムが作成されます。この段階では元の平行六面体（ベース）の表面より低いところを加工特徴原点として加工特徴設計を行う場合が多くありますが、その時は加工特徴のダイアログボックスの W 欄に、表面からの距離をマイナスをつけてキー入力して下さい。高いときには表面からの距離を、正の値としてキー入力して下さい。

## 6.4 CAD の終了

CAD を終わって CAM に進む前に、次の 2 点を注意して下さい。

### 1. 各設計面の設計原点

各設計面について最後に設計原点としてある点が、次段の CAM 処理では、その設計面の加工を行うときの NC プログラム参照点(NCPR)つまり  $X=0$ 、 $Y=0$ 、 $Z=0$  の点となります。各設計面の設計原点がどこになっているかを、ステップ 4 の設計原点シフトのアイコンを押して画面に表示し、もし必要がある場合には設計原点を改めて移動しておきます。その後、設計の保存の操作を行って、CAM 処理に進みます。

### 2. 設計の保存

直前まで行なった設計の変更あるいは追加を保存するためステップ 1 7 の設計の保存を忘れずに行ってください。

## 7. 形状認識 (FR) 入力

この機能は、前項までの手順で P-CAD によって部品が設計されている場合には使う必要がありません。この機能は、多くの企業の設計部門で現在広く使われている 2 次元 CAD で作成された部品設計図を、DWG または DXF ファイルにして P-CAD に移植するための形状認識 (Feature Recognition, 略して FR) 入力機能です。

形状認識 (FR) ソフトウェアは、原理的に万能なものではありませんが、PCadCam の補助入力として有効に使うことができます。FR を初めて使う場合には、末尾の形状認識システム説明書に記す手順によって、2 次元 CAD システムで使われている記号の書き方を、まず製図データベースに登録しておいて下さい。

部品の外側形状は、PCadCam ではベースと呼び、直方体 (板またはブロック) で表記することとなっています。これは FR の最初の段階で、ユーザーが一つの投影図についてベースの二つのコーナを指定する事によって自動的に作成されます。

FR はベースの内側に設計されている穴、ポケット、段、溝などの位置と形状を自動認識して、P-CAD に入力するデータを作成します。FR によって P-CAD への入力作業を簡単に行うことができます。一つの部品にこれらの形状が多数設計されている場合に特に効果があります。作業は次の手順により行います。

### 7.1 入力ファイルの準備

この作業は設計部門の CAD システムから DWG または DXF ファイルを、例えばフロッピーディスクに出力します。FR により処理するために、枠、摘要欄、寸法線などを全て取り除いた図面を作り、それを DWG または DXF ファイルを用意します。

### 7.2 図面ファイルを FR に入力する作業

7.2.1 PCadCam ソフトウェアを開いた状態で次のように行います。

7.2.2 用意した DWG または DXF ファイルを、例えばフロッピーディスクから読み込みます。DWG ファイルの場合には通常の図面を開く操作でそのファイルを読み込みます。DXF ファイルの場合には、図 7.1 の左端の DXF input アイコンをクリックします。図 7.2 のようなダイアログボックスが出ますので、ファイルの種類 (T) を “\*. dxf” にし、フロッピーディスクからの読み込みであれば、ドライブ (V) は a を選んで、目的の DXF ファイルを読み込んで下さい。

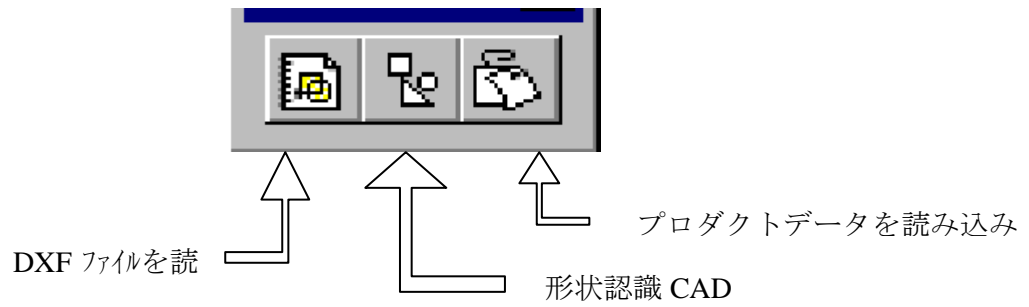


図 7.1 形状認識で使用する 3 つのアイコン



図 7.2 DXF ファイル読み込みダイアログボックス

その結果、図 7.3 のように読み込んだ図面が画面に表示されます。

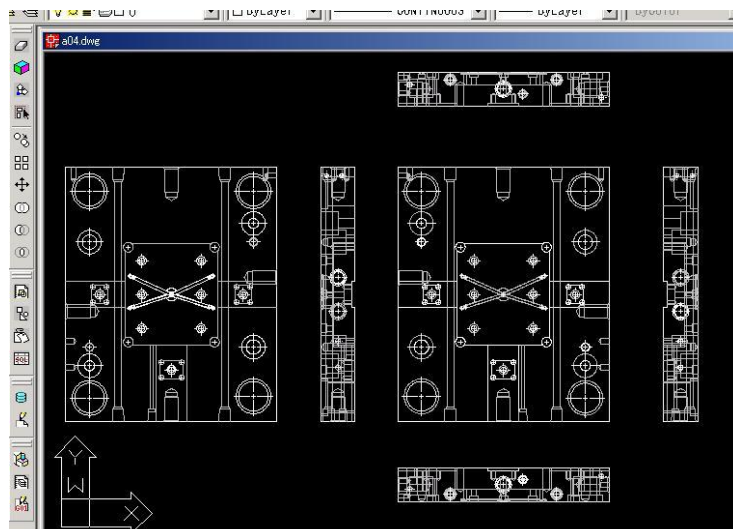


図 7.3 DWG ファイルまたは DXF ファイルから読み込んで表示された図面の例



**7.2.3 形状認識したい投影図**をユーザが選び次の処理の準備をします。これは必要な投影図（複数可）をかこむ最初のコーナーをクリックして、次にもう一方のコーナーをクリックします。その後、図 7.3 中の“形状認識 CAD”アイコンをクリックして下さい。先の図 7.1 に示した左から 2 番目のアイコンです。画面は図 7.4 のようになります。

#### 7.2.4 形状認識 (FR) の開始

図 7.4 のような“図面の形”フレームが現れますので、図面の種類によって対応するボックスをクリックして下さい。

一番上は第 3 角法による三つの投影図が揃っている場合です。

図 7.5 に第 3 角法による投影面の配置を示しますが、番号 1 の側面図が右下に配置されている場合のみこの方法による処理が可能です。

二つめは投影図が一つしかない場合です

三つめは 2 つ以上の投影図からそれぞれに対応する設計面の形状認識をさせる場合です。

投影図が一つの場合には、素材厚さボックスに厚さをキー入力して下さい。図の例では、50mm としています。“OK” ボタンをクリックします。2 つ以上の投影図の場合にはこのボックスの値は何が入っていても構いません。



図 7.4 図面の種類を指定する FRCAD のフレーム

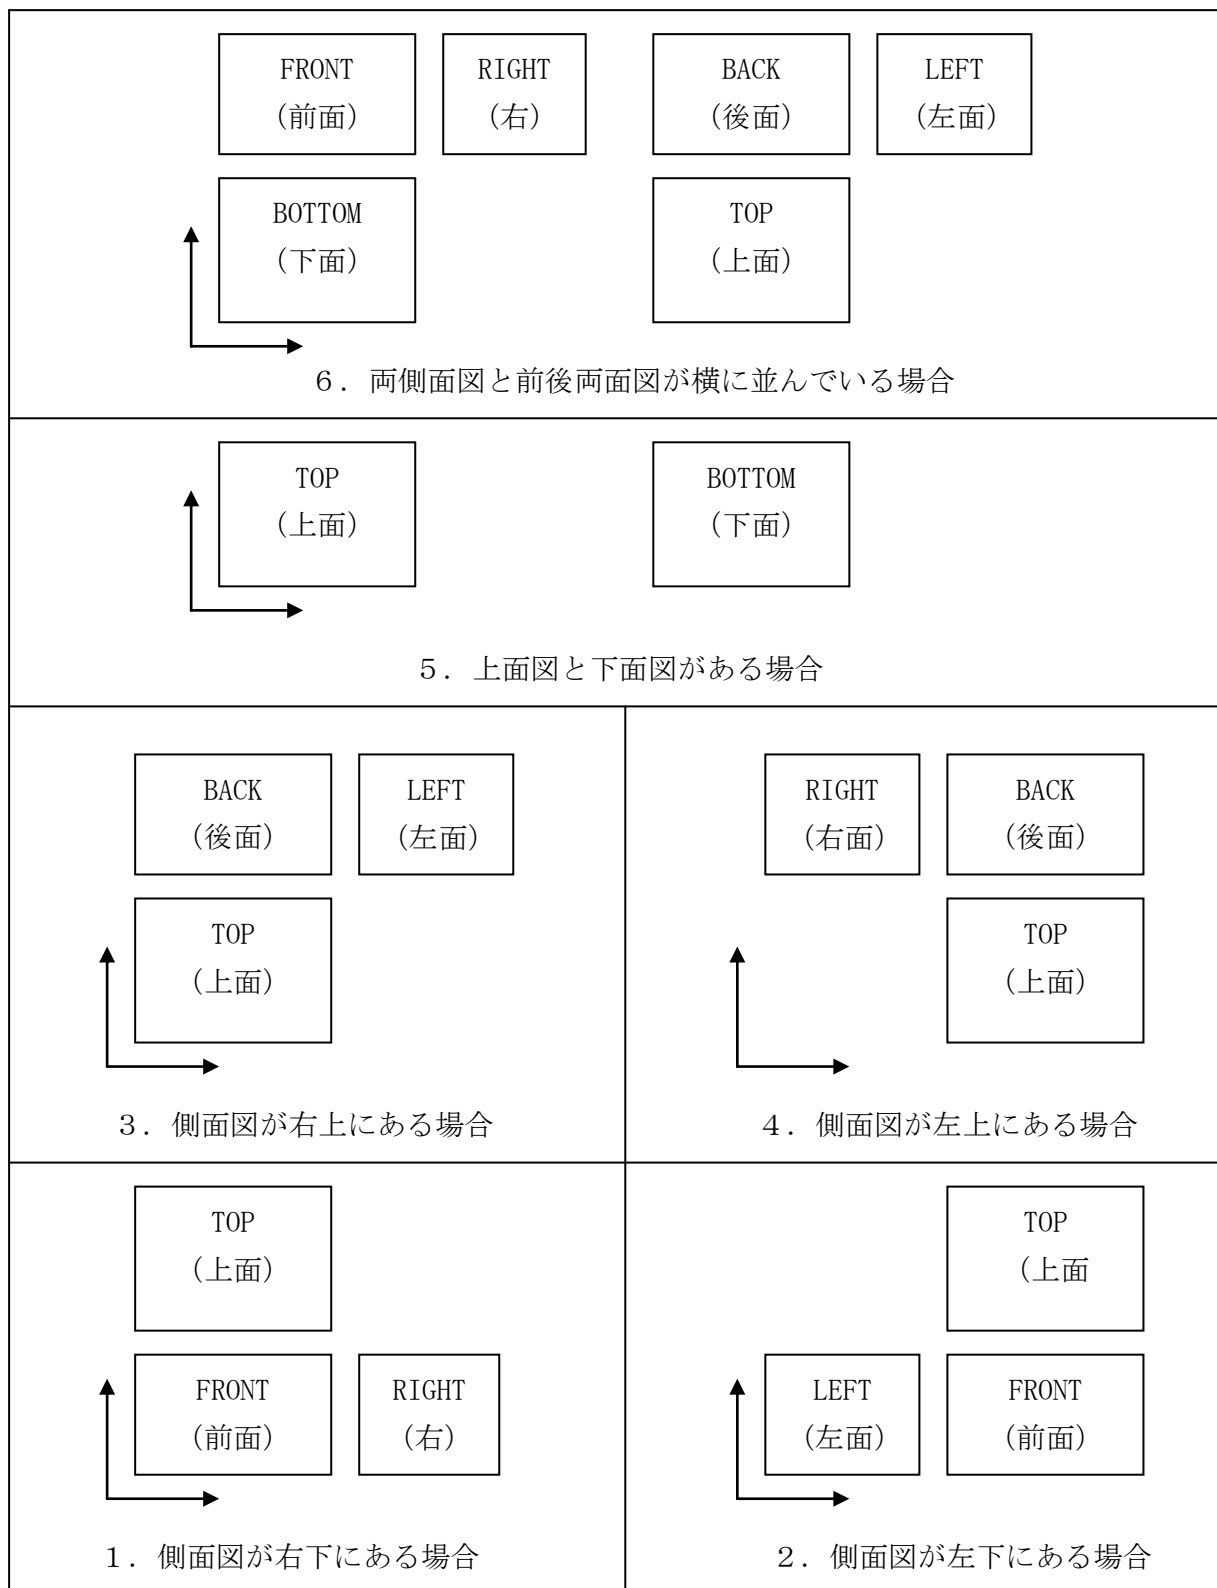


図 7.5 第3角法による投影面の配置と設計面の名前の付け方の説明図

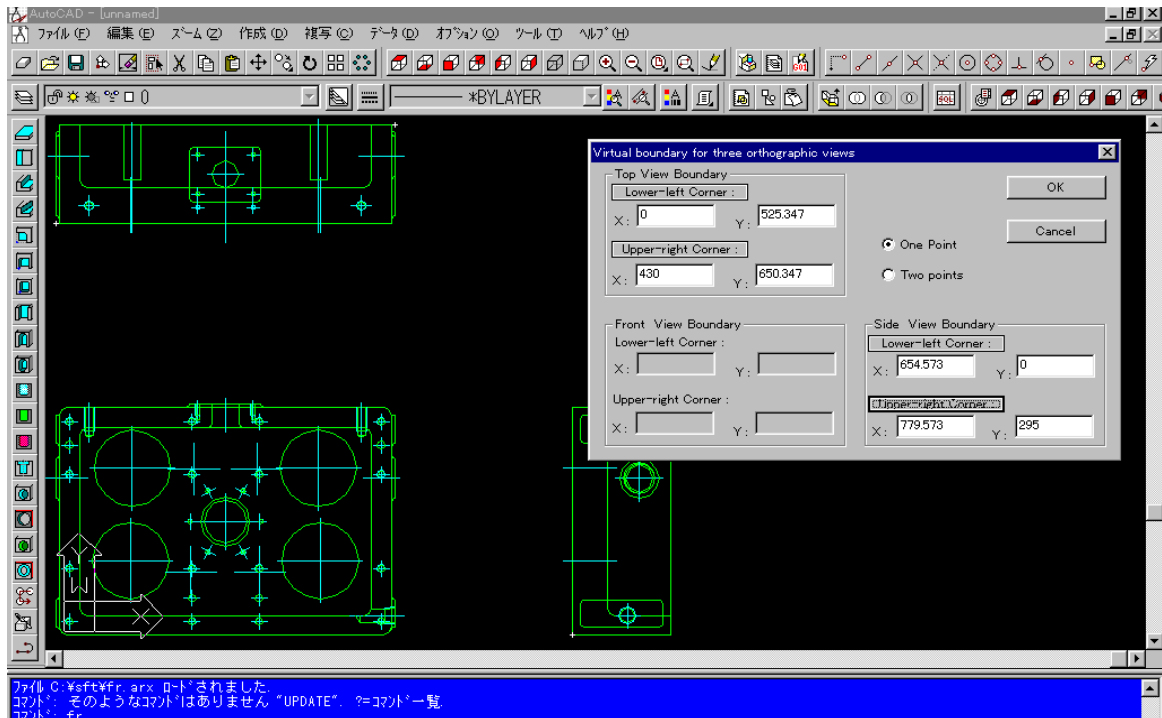


図 7.6 第3角法による場合で上面図と右側面図上の二つのコーナ点を指定するダイアログボックス

### 7.3 設計原点とベースの2コーナの指定

画面に出ている投影図上にこれらの三つの点を指定するには、どのような方法で行うかをダイアログボックスの中に記入します。次の三つの場合があります。

#### 7.3.1 第3角法による三つの投影図が揃っている場合

図 7.4 の画面でこの場合を選び、OK ボタンをクリックすると、図 7.6 のダイアログボックスが表示され、ユーザに上面図と右側面図上の二つのコーナ点の選択を求めます。次項と同様の手順でそれらを指定して下さい。

#### 7.3.2 投影図が一つの場合

図 7.4 の画面でこの場合を選び、OK ボタンをクリックすると、図 7.7 のダイアログボックスが表示されます。

図中の例のように基準点を一点で指定するように記入しています。

- 設計原点：投影図上のどこか一点を指定する
- 左下コーナー：投影図上のどこか一点を指定する
- 右上コーナー：投影図上のどこか一点を指定する

三つともこの一点の指定のまま操作を行って下さい。

ダイアログボックスの“OK” ボタンをクリックします。画面左下のコマンドラインに現われる指示に従って、それら三つの点を指定して下さい。中心点スナップあるいは端点スナップを指定してから、該当する点をクリックします。

- まず：設計原点を選択して下さい。

- 次に：左下コーナーを選択して下さい。
- そして：右上コーナーを選択して下さい。

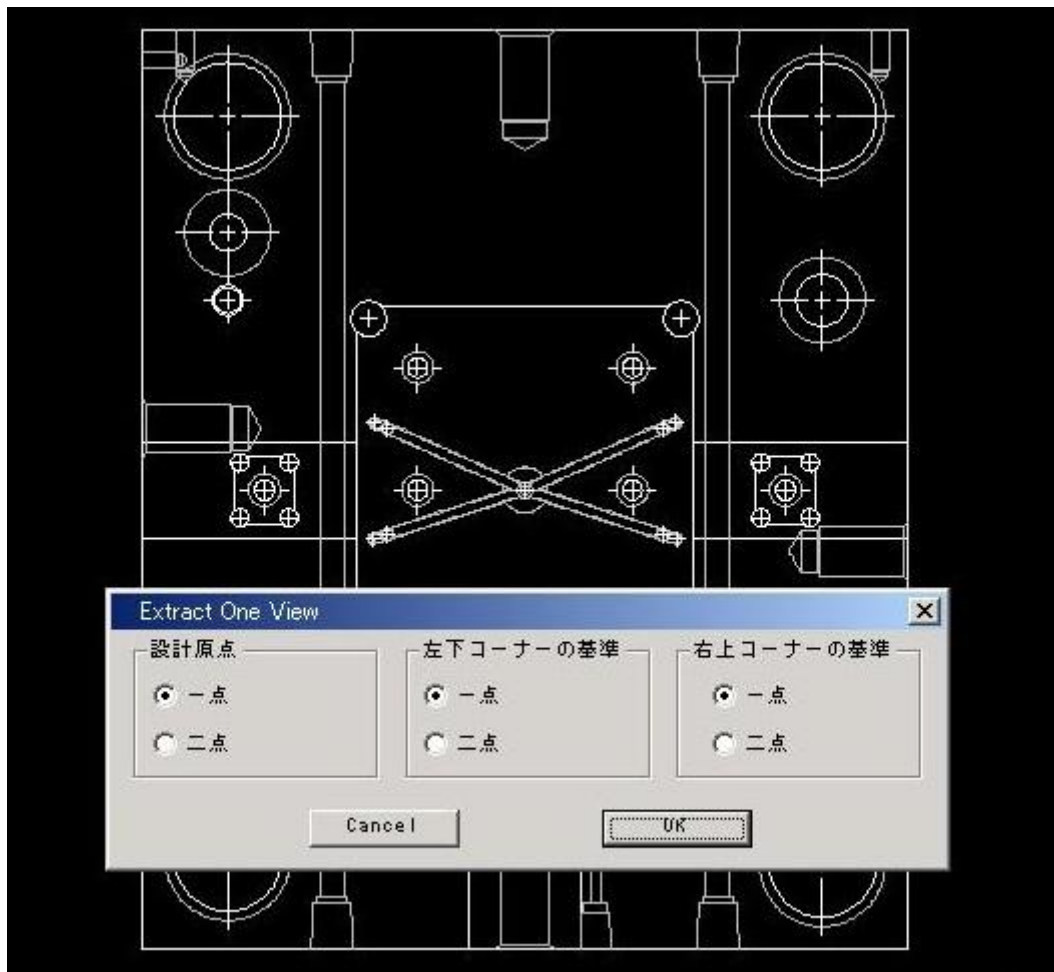


図 7.7 Conventional: One View の場合に設計原点とベースの  
2 コーナーを指定するダイアログボックス

### 7.3.3 2つ以上の投影図の場合

図 7.8 のダイアログボックスが出ますので、投影図が一つの場合と同じように一点指定のまま使用して下さい。見える面とは、例えば板状部品の表側の面、見えない面とは裏側の面に設計されている形状を認識させる場合のことです。

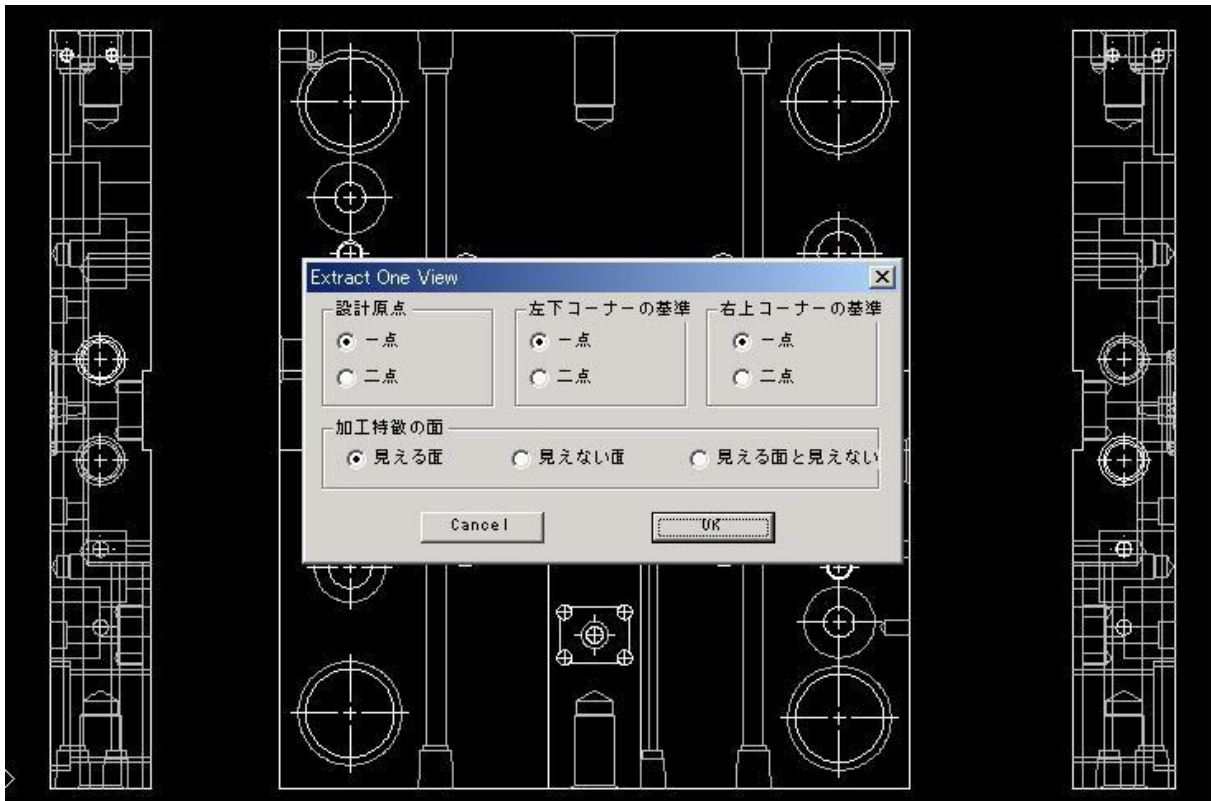


図 7.8 2つ以上の投影図の場合の一つの投影面について設計原点とベースの2コーナーを指定するダイアログボックス

OKボタンを押し、まず最初の投影面について設計原点とベースの二つのコーナ点を指定します。

設計原点とベースの二つのコーナ点を指定を終えると、その投影面に対してFR処理を行い、それがどの設計面であったかを指定する図 7.9 のダイアログボックスが表示されます。例えば、上面 (TOP) と指定します。投影面に設計面の名前を指定する際に、投影面がいくつあるかによって次の手順に従って下さい。

(a) 投影面が二つある場合

二つの投影面が上下に並んでいる場合には、例えば上の投影面を TOP (上面) とすれば、下の投影面は FRONT (前面) と指定しなければなりません。あるいは、上が BACK (後面)、下が TOP (上面) でも構いません。

二つの投影面が左右に並んでいる場合には、左側を LEFT (左面) とすれば、右側は FRONT (前面) としなければなりません。左側を FRONT (前面) とすれば、右側は RIGHT (右面) となります。

(b) 投影面が三つある場合

側面図がどこに配置されているかによって、先の図 7.5 の番号 1 から 4 までのいずれかが対応しますので、各図に示すように設計面の名前を指定しなければなりません。

(c) 上面と下面図がある場合

図 7.5 の番号 5 のように TOP (上面) と BOTTOM (下面) は互いに左右反転の関係に描か

れていることが必要です。上下反転の関係で描かれている場合にはいずれかの投影面の形状を、後で 180° 回転する処理を行う必要があります。

- (d) 両側面図と前後両面図が横に並んでいる場合

図 7.5 の番号 6 のように名前を付けます。

設計面の名前を記入したら、その下の加工特徴の深さのボックスは、その設計面にある加工特徴の深さの値を記入して下さい。この段階では仮の深さを入れておき、後でそれぞれ変更します。

以上の操作がすんで、図 7.9 のダイアログボックスの OK ボタンを押すと、次に図 7.10 のダイアログボックスによって、次の投影面の有無を質問して来ます。Yes と答えると再び図 7.8 のダイアログボックスが現れて、次の投影面の処理に入ります。図 7.10 のダイアログボックスで No と答えると、処理を終了します。



図 7.9 処理した投影面がどの設計面であるかを指定するダイアログボックス



図 7.10 次の投影面の処理の有無を質問するダイアログボックス

#### 7.4 FR 処理

システムは投影図を解析しますが製図データベースに登録されていないレイヤーがあるとそのレイヤーに含まれる線を図 7.11 に示すポップアップダイアログボックスによって表示

し、ユーザが物体線 (solid line) か、隠れ線 (Hidden line) か、補助線 (Auxiliary line) か又は無視すべき (None) かを指定するよう求めます。この時、バックグラウンドの図面上で問題としている線が、赤または青に色が変わって表示されています。

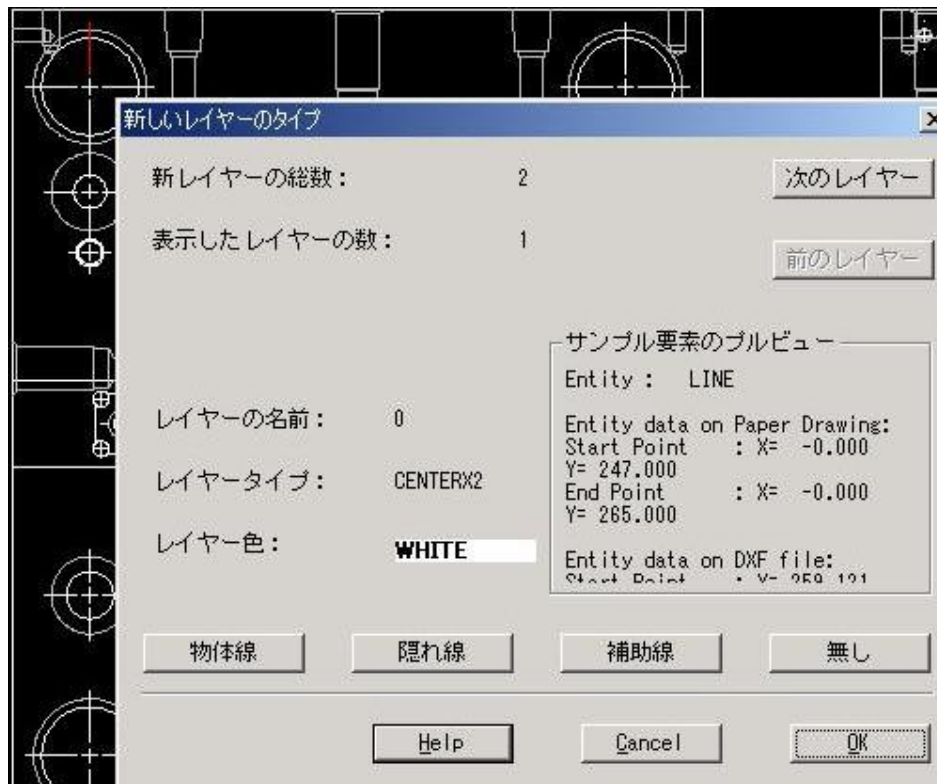


図 7.11 製図データベース登録されていないレイヤーを示すポップアップダイアログボックス

続いて、製図データベースに登録されていない形状記号があると図 7.12 に示すダイアログボックスによってそれが表面 (Top) か裏面 (Bottom) のいずれに属するものであるかをユーザに指定するよう求めます。この時、バックグラウンドの図面上で問題としている形状記号が、赤または青に色が変わって表示されます。

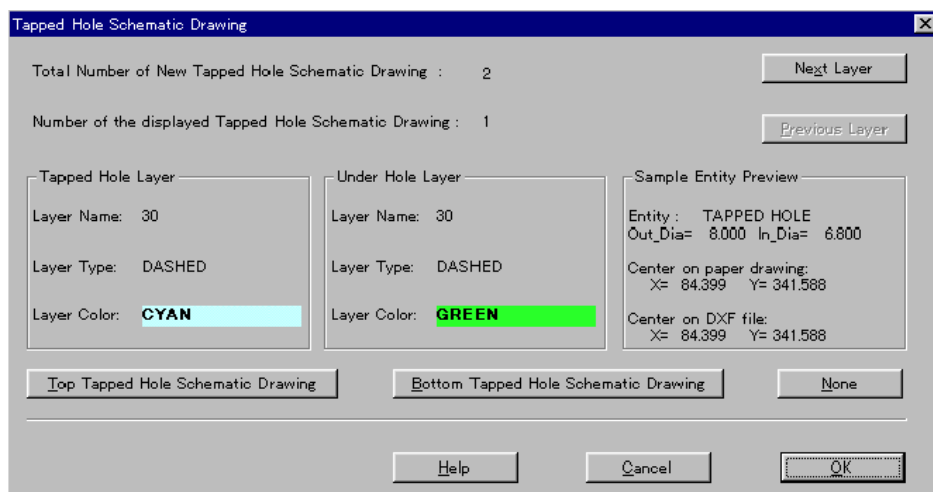


図 7.12 製図データベースに登録されていない形状記号を示すポップアップダイアログボックス



## 7.5 ポリライン（直線と円弧をつなぎ合わせた任意の曲線）の処理

製図データベース中のシステム設定データが、ポリライン生成を行うように指定されている場合、入力した2次元図面中にポリラインが見つかり、図 7.13 に示すようなポリライン選定のダイアログボックスが表示されます。

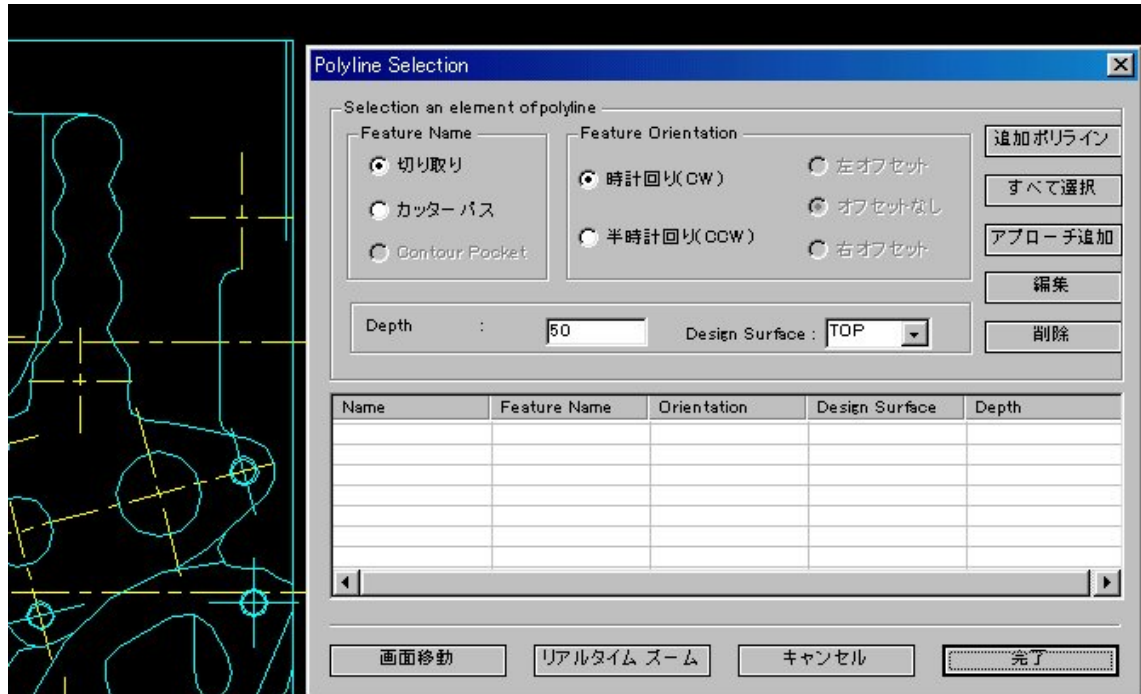


図 7.13 ポリライン選定ダイアログボックス

**追加ポリライン** [現在、このボタンをクリックするとトラブルが生じて CAD 作業を中止せざるを得なくなります。当面はこのボタンをクリックせず、替りに次項の“すべて選択”をクリックして下さい。]

### すべて選択

このボタンを押すと、図面中にあるすべてのポリラインの一覧表がダイアログボックスに表示されます。表示されているポリラインを一つずつ、あるいは複数指定して、編集、視認、あるいは削除することができます。

### アプローチ追加

あるポリラインの開始点と終了点に、切削開始時の寄りつき線と、終了時の離脱線をポリラインを追加して指定する機能です。

このボタンを押した後、図面上で目標のポリラインを左クリックすると、それが開いたポリラインである場合にはダイアログボックスが表示されます。必要事項を記入して OK ボタンを押すと、そのポリラインに直線上のアプローチ追加が行われます。閉じたポリラインである場合には、画面左下のコマンド部分にカーソルを合わせて左クリックすると、次にポリラインのどちら側（内側又は外側）か指定するようメッセージが出ますので、カーソルの位置をいずれかの側に合わせて左クリックして下さい。

## 編集

ダイアログボックスに一覧表として表示されているポリラインの種類（切り取りかカッターパスか）、方向（CW か CCW か）或いは深さを変更するためのボタンです。このボタンを押す前に、一覧表中の変更したい項目をマウスでクリックして選んでおき、編集ボタンを押してから、新しい値を丈夫の該当欄に記入すれば、変更が行われます。

〔注意〕 この段階でポリラインの設計面を変更すると FATAL ERROR になります。その必要があるときは、後で図 7.15 のプロダクトデータが表示された時に、その中で設計面の番号 1～6 を変更して下さい。

## 削除

一覧表の中のポリラインをハイライトしておいて、このボタンを押すと、そのポリラインが削除されます。

## 画面移動

このボタンをクリックして、カーソルを図面上に移動させ、左ボタンを押してドラッグすることにより、図面を移動させることができます。右ボタンを押せばキャンセルされます。

## リアルタイムズーム

ダイアログボックスの一覧表のある行をマウスでクリックしてハイライトします。続いてこのボタンを押すと、その行が示すポリラインが図面上で赤色で表示されます。カーソルを図面上に移して、左ボタンを押して上下にドラッグすると、図面が拡大縮小されます。右ボタンを押せばキャンセルされます。

## キャンセル

このボタンを押すと、ポリラインの処理をすべてキャンセルして次へ進みます。

## 完了

このボタンを押せば、ダイアログボックスの一覧表に表示されているポリラインデータを持って 7.7 節の処理へ進みます。

## 7.6 FR 結果の修正

製図データベース中のシステム設定データが、加工特徴の修正を FRCAD 内でも行うように設定してある場合、FR 処理の結果が図 7.14 のような一覧表に表示されます。自動認識された加工形状 (Feature) の名前 (種類)、設計面、位置、寸法などが一覧表になって右側に出ています。これを加工特徴一覧表と呼びます。ポリラインはこの表には含まれていません。マウスのポインターをある行に合わせて、右クリックすると、その加工特徴と同じで位置のみ異なる加工特徴の行がすべてハイライトされます。左クリックすれば、一行ずつハイライトされます。また、Shift 或いは Ctrl キーを押しながらクリックすれば、任意の複数行をハイライトすることができます。ハイライトされている加工特徴を、左側のパラメータ表の記入を変更することにより、編集 (訂正) することができます。加工特徴の名前 (種類) や設計面は、誤認識されていることがありますので、元の図面に従って確認し、必要あれば訂正して下さい。また深さは、仮の値になっていますので、元の図面に従って直して下さい。

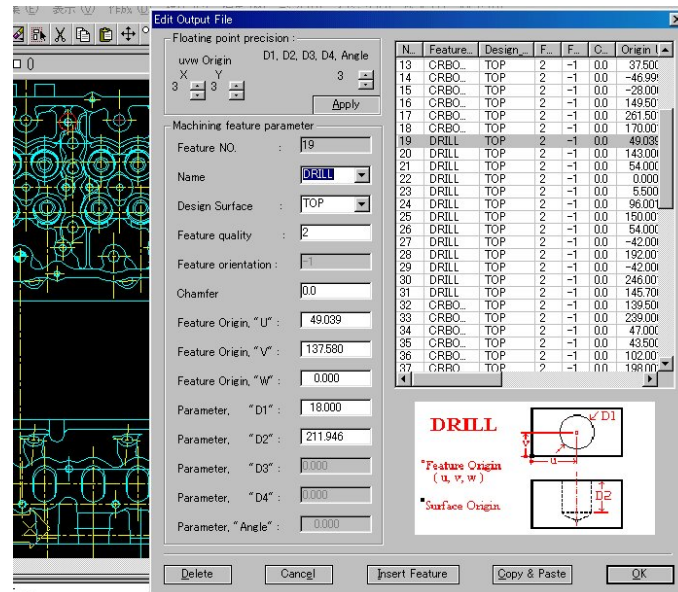


図 7.14 FR 処理の結果を修正するためのダイアログボックス

ただし、加工特徴の位置 (U と V) 及び角度の変更だけは、最後にクリックした行にだけ適用されます。これらを変更される場合には、一行ずつハイライトして行う方が良いでしょう。

加工特徴の位置 (UVW) と変数 (D1~D6) は、小数点以下 3 桁で四捨五入してあります。ただし、タップと段つき穴については、1 桁になっています。

#### Apply

小数点以下の精度桁数を変更してこのボタンを押すと、ハイライトされている行についてのみ、四捨五入をする桁が変更されます。

#### Copy & Paste

このボタンを押すと、ハイライトされている行が、最後の行の下に、新たな続き番号を伴って複写されます。

#### Insert Feature

このボタンを押すと、ハイライトされている行の次の行に空欄の行が挿入されます。

#### Delete

このボタンを押すと、ハイライトされている行を削除します。

#### Cancel

このボタンを押すと、加工特徴の編集作業を中断して、すべてキャンセルします。

#### OK

このボタンを押すと、編集作業を終了し、P-CAD に読み込むべきプロダクトデータのテキストが自動的に作成され、図 7.15 のように画面に表示されます。

		517.366	410.866	398.354						
1		0.000	0.000	0.000						
2		0.000	0.000	0.000						
3		0.000	0.000	0.000						
4		0.000	0.000	0.000						
5		0.000	0.000	0.000						
6		0.000	0.000	0.000						
1.	TAPPT	3	2	-1	0	120.000	380.866	0.000	9.728	8.566
2.	TAPPT	3	2	-1	0	22.500	317.366	0.000	9.728	8.566
3.	TAPPT	3	2	-1	0	120.000	297.366	0.000	9.728	8.566
4.	HOLE	3	2	-1	0	170.960	317.366	0.000	6.000	0.000
5.	SNKBOLT	3	2	-1	0	247.500	317.366	0.000	8.479	2.000
6.	TAPPT	3	2	-1	0	99.010	278.866	0.000	7.700	6.500
7.	HOLE	3	2	-1	0	22.500	317.366	0.000	15.000	0.000
8.	HOLE	3	2	-1	0	170.960	317.366	0.000	10.000	0.000
9.	HOLE	3	2	-1	0	99.010	278.866	0.000	5.000	0.000
10.	HOLE	4	2	-1	0	343.894	317.366	0.000	6.800	0.000
11.	TAPPT	4	2	-1	0	366.544	278.866	0.000	7.700	6.500
12.	HOLE	4	2	-1	0	267.354	317.366	0.000	10.028	0.000
13.	HOLE	4	2	-1	0	366.544	278.866	0.000	5.000	0.000

図 7.15 形状認識の処理が終了して画面に表示されるプロダクトデータの例

一番上の行は製品寸法、ベースの XYZ 方向の長さを示しています。その下に六つの設計面の原点の座標値が示されています。その番号順は 1 上面、2 下面、3 右面、4 左面、5 前面、6 後面です。続いて加工特徴が一行ずつ並んでいます。その内容は左から順に加工特徴の名前、設計面、加工品質、上下の方向、チャンファー幅、位置 (U, V, W)、特徴パラメータ (D1～D6、傾き角) が示されています。ポリラインがある場合には、その下にポリラインの数だけ行が追加されます。このファイルは C:\Program Files\PCadCam フォルダの中に frcad2pcad.txt というファイル名で作成されています。このファイルは、次に別な図面の FR 処理を行うと上書きされてしまいます。このプロダクトデータを長期間保存するためには、この段階で別なフォルダにコピーする処置を行っておきます。その際、ポリラインがある場合には pl1.dxf (1 はポリラインの番号を示す数字、ポリラインの数だけあります) というファイルも全て一緒に同じフォルダにコピーしておいて下さい。その後で、FRCAD の “File” メニューを開いて、“終了” を押すか、又は右上の “X” をクリックして FRCAD を終了して下さい。

## 7.7 P-CAD へプロダクトデータの読み込み

ここで画面右上の “X” をクリックして AutoCAD を一旦閉じます。

つづいて AutoCAD を再び開き、立ち上がったら先の図 7.1 の右側に示した “プロダクトデータを読み込み” のアイコンをクリックして下さい。

ファイルを開くダイアログボックスが図 7.16 のように表示されますので、C:\Program Files\PCadCam フォルダの中の frcad2pcad.txt というファイルを指定します。ファイル名を変更するか、別なフォルダに移している場合にはそれを指定します。



図 7.16 プロダクトデータのファイルを開く

コマンドラインに加工特徴を確認したいですか (Y/N) ? の質問が表示されます。No と答える (そのまま Enter を押す) と F R で認識した加工特徴が全て画面に表示され、図 7.17 の例のような画面になります。Yes と答える (キーボードの Y を押し次に Enter を押す) と加工特徴ごとに編集ダイアログボックスが表示されます。その中の OK ボタンをクリックすると、続いて別の加工特徴の編集ダイアログボックスが表示されます。加工特徴の必要な編集を行ってから OK ボタンをクリックしてもかまいません。

全ての加工特徴が再現されると、ダイアログボックスが現われなくなり、図 7.17 の例のような画面になります。

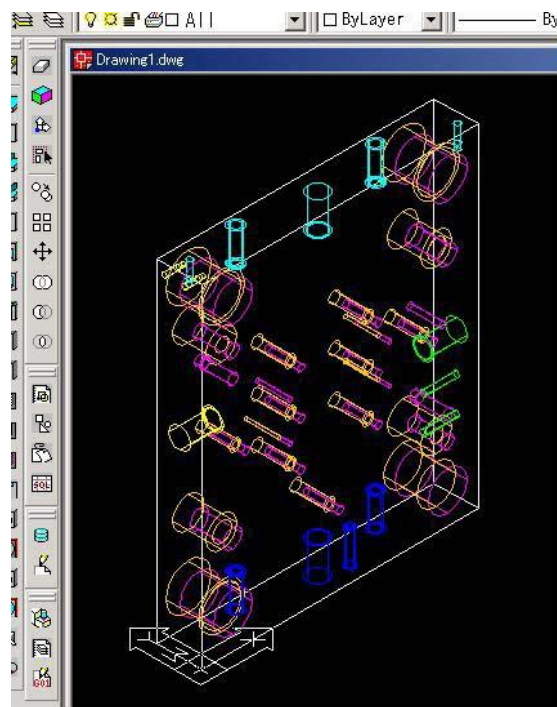


図 7.17 プロダクトデータから再現された部品形状の例

部品の外側形状が板状のベースで示されていますが、これには、7.3 節の操作で指定した二つのコーナーを組み合わせて自動認識された XYZ の寸法が与えられています。設計面を指定するアイコンを使って、作業したい面に切り替えます。例えば、図 7.18 のように前面に切り替えます。

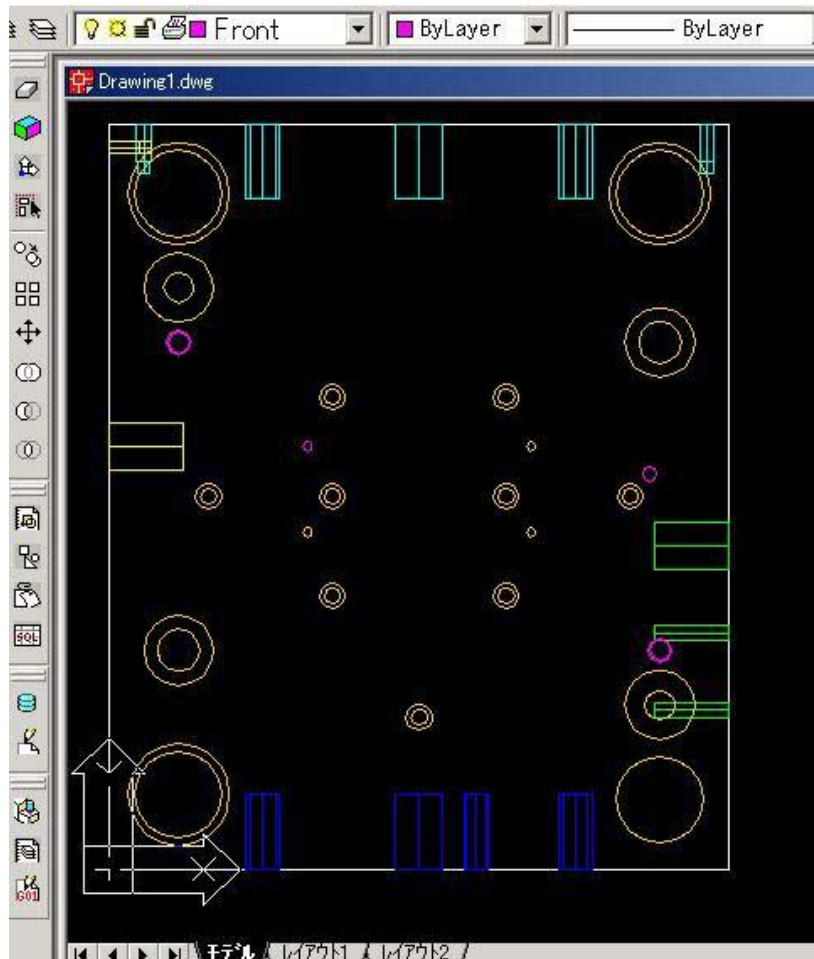


図 7.18 前面の加工特徴の修正

## 7.8 P-CAD における加工特徴の修正

FR によって自動認識された結果を P-CAD に入力した後で、ユーザが修正する作業です。ONE VIEW あるいは Multi-View から FR を行った場合には、深さ方向の寸法は全て同一の仮りの深さに認識されていますので、ユーザが元の図面に指定されている深さに修正します。

また加工方法の指定を行います。加工特徴の種類をユーザが判断して変更する必要がある場合もあります。同じ形状が複数ある場合には、ユーザがそれらを一つのグループであると指定して、一度に全部修正するグループ化の機能（表 1 の手順 1 3）を使うことができます。

グループの指定が終わったら、ENTER を押してください。他の形状に対して別のグループを指定する操作を同じように行っても結構です。加工特徴修正のアイコン（消しゴム）をクリックして、次にグループ化された形状のいずれか一つにカーソルを合わせてクリックする



と、コマンドラインにグループ全体を修正する (y) か、その形状だけを修正する (n) か、質問が現れますので、y または n をキー入力して、ENTER を押してください。加工特徴のダイアログボックスが図 7.19 のように表示されますので、必要な修正を行って、OK ボタンをクリックします。図の例では、加工特徴の種類を変更する操作を示しています。

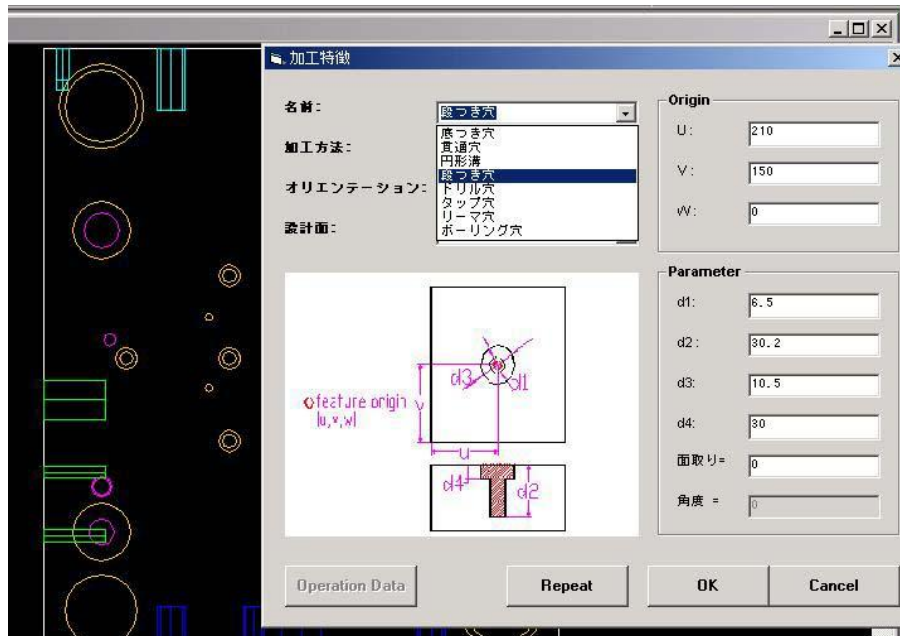


図7.19 加工特徴ダイアログボックスで加工特徴の種類を変更する操作

また FR で認識されたポリラインがある場合、それらは 2D ポリラインという種類になっており、そのままでは後段の CAM 処理ができません。次の手順を行うことによって Light Weight ポリラインという種類に変換されて、CAM 処理が可能となります。


- (1) convert とキー入力して ENTER キーを押します。
- (2) p とキー入力して ENTER キーを押します。
- (3) a とキー入力して ENTER キーを押します。

これで変換操作は終わりです。

## 7.9 FR によるもの以外の加工特徴設計

FR によって自動認識した形状以外の形状があればユーザが追加して加工特徴設計を行います。

## 7.10 図面の保存

保 存  のアイコンを押してセーブして下さい。